
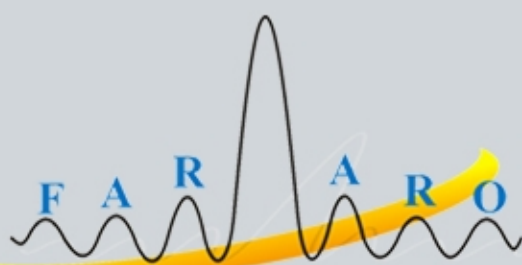


راهنمای استفاده PACs 7070

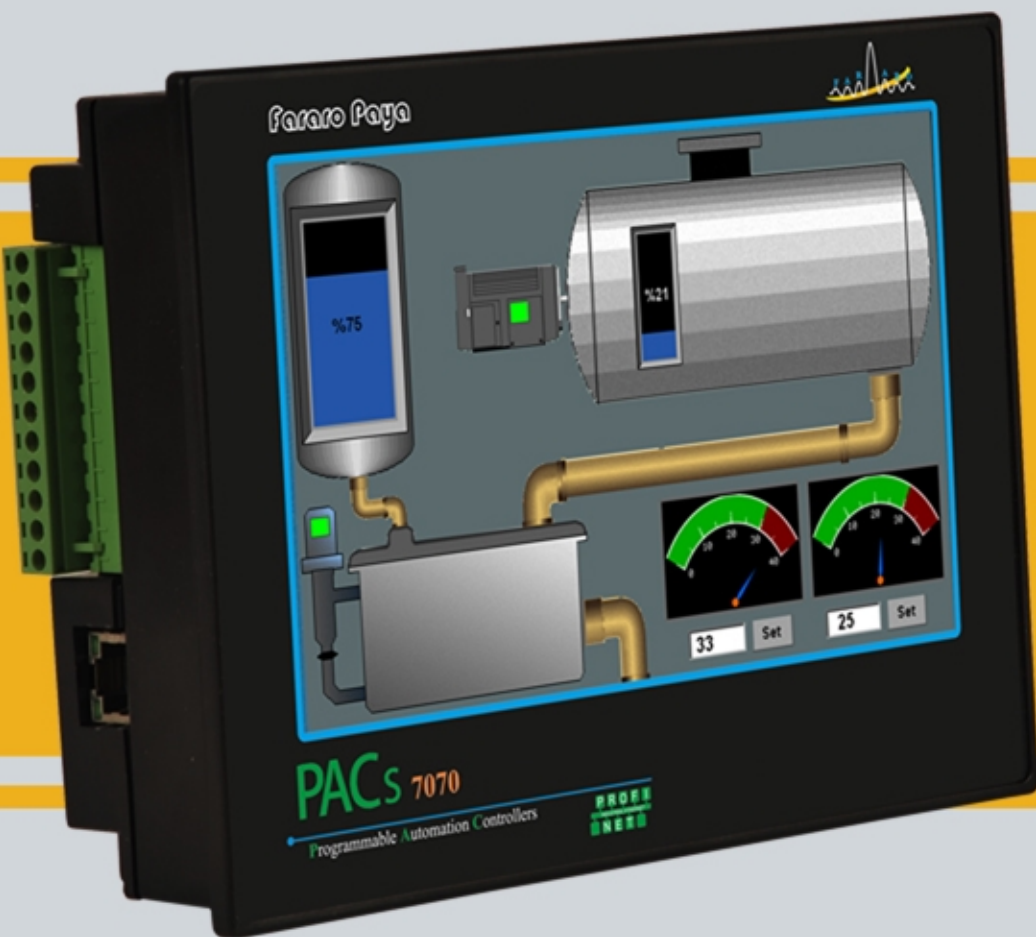

www.fararopaya.com

PLC1

هشدار های ایمنی

- رعایت کردن هشدار های ایمنی استفاده ایمن و مناسب از محصول را تضمین می کند و به جلوگیری از بروز سانحه کمک می کند و صدمه های احتمالی را تا حد ممکن کاهش می دهد.
- واژه اخطار در مواردی بکار می رود که عدم رعایت موارد ایمنی باعث بروز سانحه و صدمه های جدی می شود.
- واژه احتیاط در مواردی بکار می رود که عدم رعایت موارد ایمنی باعث بروز سانحه و صدمه های جزئی می شود.

اخطار

- همیشه دستگاه را بر روی پنل نصب کنید.
- در صورت عدم رعایت ممکن است سبب بروز شوک الکتریکی شود.
- هرگز هنگام روشن بودن دستگاه اقدام به سیم کشی، تعمیر یا بازرسی و باز کردن دستگاه نکنید.
- در صورت عدم رعایت ممکن است سبب بروز شوک الکتریکی شود.
- قبل از اتصال سیم ها، مشخصات تغذیه ورودی و پلاریته ترمینال آن را بررسی کنید.
- در صورت عدم رعایت ممکن است سبب بروز آتش شود.
- فقط تکنسین فراروپایا مجاز به سرویس و یا اعمال تغییر در محصول می باشد.
- در صورت عدم رعایت ممکن است سبب بروز شوک الکتریکی و یا آتش شود.

احتیاط

- در فضای باز استفاده نکنید.
- در صورت عدم رعایت سبب کوتاه شدن عمر محصول و/یا شوک الکتریکی می شود.
- همیشه برای سیم کشی ترمینال خروجی رله ها از سیم با قطع 0.5 mm^2 و یا بالاتر استفاده کنید.
- در صورت عدم رعایت ممکن است خطر آتش سوزی داشته باشد.
- همیشه در محدوده مشخصات درج شده استفاده کنید.
- در صورت عدم رعایت ممکن است سبب کوتاه شدن طول عمر شود و/یا خطر آتش سوزی خواهد داشت.
- از بار های بیش از ظرفیت سوئیچ کنتاکت های رله جلوگیری کنید.
- در صورت عدم رعایت ، ممکن است سبب صدمه عایق، کنتاکت های رله و/یا بروز آتش سوزی یا معیوب شدن کنتاکت ها شود.
- از آب یا مواد روغنی برای تمیز کردن محصول استفاده نکنید. به جای آن از یک دستمال خشک استفاده کنید.
- در صورت عدم رعایت ، ممکن است خطر آتش سوزی یا شوک الکتریکی در بر داشته باشد.
- محصول را در مکان هایی که در معرض ، گاز های قابل اشتعال ، رطوبت، نور مستقیم خورشید، تابش گرما، ارتعاش یا فشار است قرار ندهید .
- در صورت عدم رعایت ، ممکن است باعث آتش سوزی و یا سوختن دستگاه شود.
- اجازه ندهید گردو خاک یا تکه های سیم وارد محصول شود.
- در صورت عدم رعایت، ممکن است خطر آتش سوزی یا نقص عملکرد داشته باشد.
- برای اتصال سنسورها به ورودی محصولاتی که دارای کانال آنالوگ می باشد، ابتدا پلاریته ترمینال ها را بررسی کنید.
- در صورت عدم رعایت ، ممکن است باعث سوختن دستگاه شود .

فهرست

۳	۱- معرفی محصول
۴	۱-۱ ویژگی ها
۵	۲-۱ اجزا و لوازم جانبی
۶	۳-۱ مشخصات ترمینال ها
۸	۴-۱ منوی تنظیمات دستگاه
۱۴	۲- مشخصات
۱۴	۱-۲ بلوک دیاگرام
۱۶	۲-۲ محدوده پارامتر ها
۱۸	۳- اترنت (Ethernet)
۱۹	۱-۳ Webserver
۲۲	۲-۳ ارتباط با پروتکل FTP
۲۵	۳-۳ دامین دستگاه (Domain)
۲۶	۴- MMC ، RTC و باطری دستگاه
۲۶	۱-۴ RTC (ساعت داخلی سیستم)
۲۷	۲-۴ MMC (کارت حافظه دستگاه)
۲۸	۳-۴ باطری پشتیبان (Backup Battery)
۲۹	۵- سیم کشی و اتصالات
۲۹	۱-۵ تغذیه دستگاه و شبکه
۳۲	۲-۵ ورودی آنالوگ
۳۳	۳-۵ خروجی آنالوگ
۳۴	۴-۵ ورودی دیجیتال
۳۵	۵-۵ خروجی دیجیتال
۳۷	۶-۵ خروجی PWM
۳۹	۶- راه اندازی
۳۹	۱-۶ مراحل روشن شدن و فلوچارت
۴۱	۲-۶ متغیر های PACs7070 در نرم افزار FBD
۴۵	۳-۶ برنامه ریزی با نرم افزار FBD Editor
۴۶	۷- مشخصه مکانیکی
۴۷	۸- منابع مرتبط
۴۸	واژه نامه

۱- معرفی محصول

PACs7070 یکی از محصولات خانواده PAC7000 می باشد که علاوه بر امکان طراحی صفحات HMI همانند یک PLC قابل برنامه ریزی است. این دستگاه کلیه امکانات این خانواده را از جمله RTC ، Ethernet ، Internal MMC ، MODEBUS RTU ، برنامه ریزی با استفاده از نرم افزار FBD Editor به زبان Function Block و ... دارا می باشد. همچنین دارا بودن Webserver داخلی و امکان ارتباط با پروتکل FTP از دیگر امکانات این دستگاه می باشد که توانایی استفاده از دستگاه به عنوان Data Logger را به کاربر می دهد.

PACs7070 دارای ۴ کانال ورودی آنالوگ ۱۰ بیتی ، ۱ کانال خروجی آنالوگ ۱۰ بیتی ، ۶ کانال ورودی دیجیتال و ۶ کانال خروجی دیجیتال است. از دیگر امکانات دستگاه تولید پالس PWM در خروجی های دیجیتال می باشد. ارتباط بادستگاه های دیگر در یک شبکه و قابلیت ایجاد ارتباط با نرم افزار هایی مانند LabVIEW و LookOut این دستگاه را بسیار توانمند ساخته است.

کاربردها

- HMI و مانیتورینگ
- سیستم های کنترل گسترده (DCS)
- سیستم های کنترل و سوپروایزری
- جمع آوری داده (Data Acquisition)
- سیستم های مدیریت انرژی
- سیستم های امنیتی
- اتوماسیون ساختمان
- سیستم های کنترل فشار و دبی
- Data Logger
- Web Server


۱-۱ ویژگی ها

- دارای صفحه نمایش لمسی ۷" با وضوح ۴۸۰ x ۸۰۰
- دارای ۶ کانال ورودی دیجیتال
- دارای ۶ کانال خروجی دیجیتال از نوع ترانزیستور
- تولید پالس PWM روی خروجی های دیجیتال
- دارای ۴ کانال ورودی آنالوگ ۱۰ بیتی
- ۱ کانال خروجی آنالوگ ۱۰ بیتی از نوع ولتاژ
- ارتباط با شبکه Ethernet ۱۰/۱۰۰ Mbps
- ارتباط با شبکه RS-485 با Baud rate حداکثر ۲۵۰ kbps
- قابلیت ایزوله شدن درگاه RS-485
- بهره گیری از پردازنده ۳۲ بیتی ARM7
- ۳۲ KB حافظه قابل برنامه ریزی
- ۸ KB حافظه SDRAM
- ۲ KB حافظه غیر فرار
- دارای کارت حافظه ۱ GB داخلی جهت Data Logging
- دارای RTC داخلی
- دارای خروجی ۱۰ ولت برای تحریک سنسور ها
- امکان کار با تغذیه بین ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت AC
- قابل برنامه ریزی بودن با استفاده از نرم افزار FBD Editor
- امکان به روز رسانی نرم افزار داخلی دستگاه




۱-۲ اجزا و لوازم جانبی

۱- اجزا

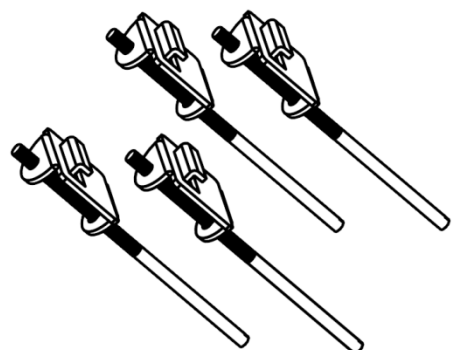

بست های نگه دارنده

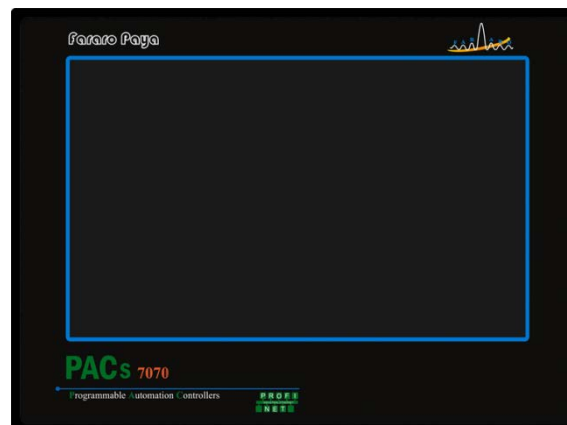


PACs7070

توجه	<ul style="list-style-type: none"> قبل از استفاده دستگاه ، از کامل بودن اجزا در بسته محصول اطمینان پیدا کنید
------	---

۲- لوازم جانبی

برای برقراری ارتباط بین دستگاه و کامپیوتر می توان از مبدل FSC485 یا FUC485 استفاده کرد.

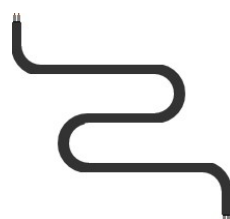

PROFIBUS Cable

(کابل PROFIBUS جهت ایجاد شبکه RS-485)



Ferrite Bead

هسته فریت برای کاهش نویز



FUC485

(مبدل USB به RS-485)



FSC485

(مبدل RS-232 به RS-485)



Switch یا HUB




کابل Ethernet

توجه	<ul style="list-style-type: none"> تصاویر اجزا و لوازم جانبی محصول ممکن است با نمونه حقیقی آن تفاوت داشته باشد برای اطلاعات دقیق تر در مورد محصولات بالا به راهنمای کاربری همان محصول مراجعه کنید
------	---

۳-۱ مشخصات ترمینال ها

ترمینال های این دستگاه در دو گروه ۱۷ پین در دو طرف تعبیه شده اند. در جدول زیر نام و مشخصات هر ترمینال آمده است.

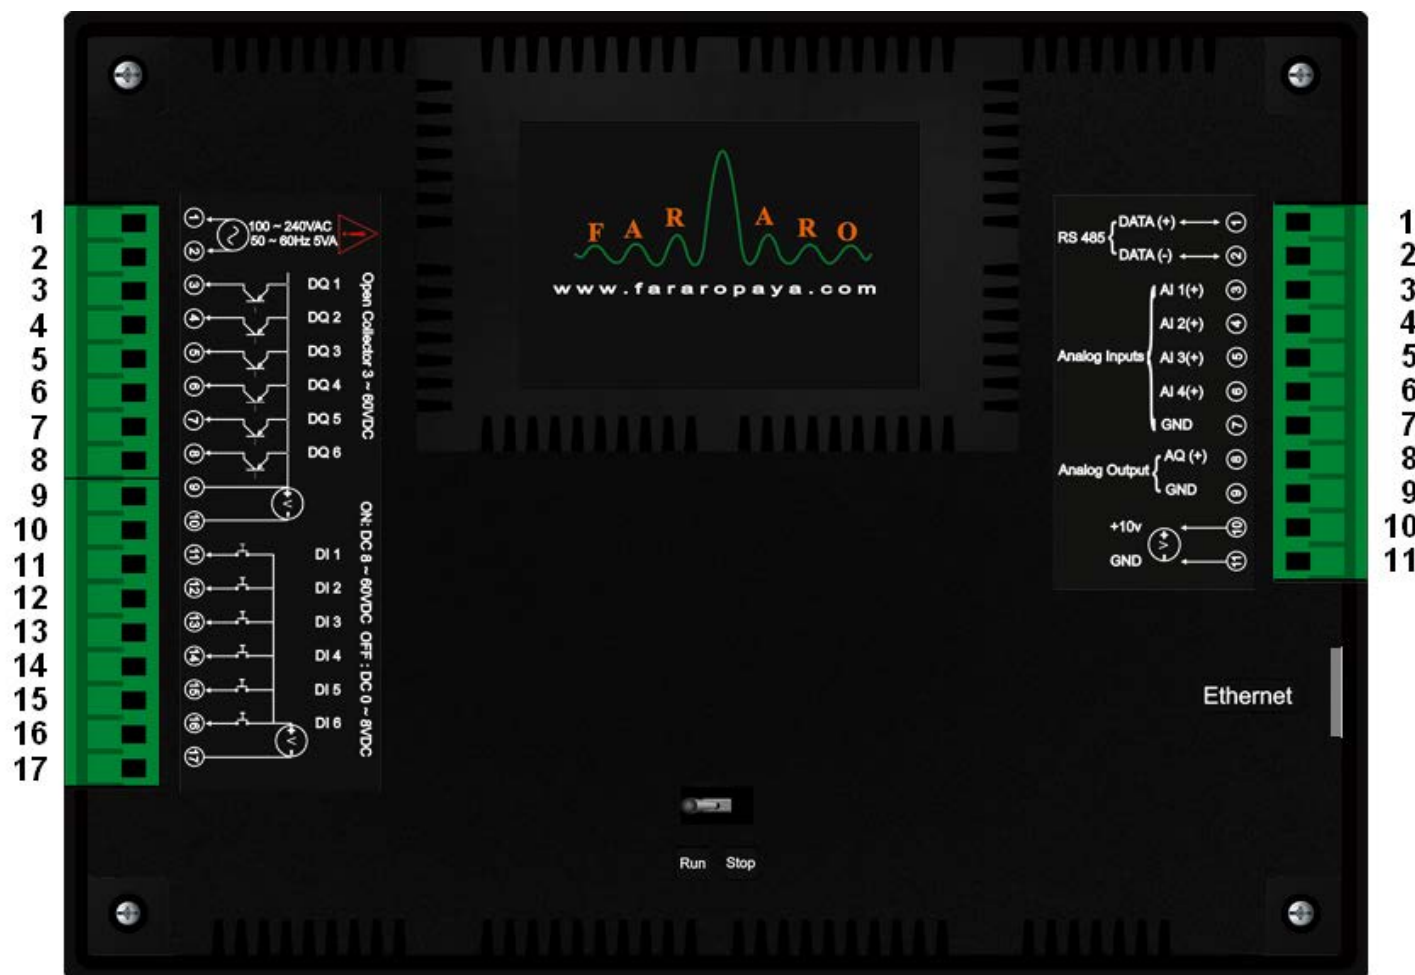

ترمینال های گروه ۱۷ پین		
شماره	ترمینال	عملکرد
۱	~	ورودی تغذیه دستگاه
۲	~	ورودی تغذیه دستگاه
۳	DQ1	خروجی دیجیتال کانال ۱ - (خروجی PWM1)
۴	DQ2	خروجی دیجیتال کانال ۲ - (خروجی PWM2)
۵	DQ3	خروجی دیجیتال کانال ۳ - (خروجی PWM3)
۶	DQ4	خروجی دیجیتال کانال ۴ - (خروجی PWM4)
۷	DQ5	خروجی دیجیتال کانال ۵ - (خروجی PWM5)
۸	DQ6	خروجی دیجیتال کانال ۶ - (خروجی PWM6)


عملکرد	ترمینال	شماره
ولتاژ مثبت تغذیه خروجی های دیجیتال	V(+)	۹
ولتاژ منفی تغذیه خروجی های دیجیتال	V(-)	۱۰
ورودی دیجیتال کانال ۱	DI1	۱۱
ورودی دیجیتال کانال ۲	DI2	۱۲
ورودی دیجیتال کانال ۳	DI3	۱۳
ورودی دیجیتال کانال ۴	DI4	۱۴
ورودی دیجیتال کانال ۵	DI5	۱۵
ورودی دیجیتال کانال ۶	DI6	۱۶
ورودی منفی مشترک ورودی های دیجیتال	V(-)	۱۷

ترمینال های گروه ۱۱ پین		
عملکرد	ترمینال	شماره
ترمینال مثبت درگاه RS-485	Data(+)	۱
ترمینال منفی درگاه RS-485	Data(-)	۲
ورودی مثبت آنالوگ کانال ۱	AI 1 (+)	۳
ورودی منفی آنالوگ کانال ۲	AI 2 (+)	۴
ورودی مثبت آنالوگ کانال ۳	AI 3 (+)	۵
ورودی منفی آنالوگ کانال ۴	AI 4 (+)	۶
مشترک زمین	GND	۷
خروجی آنالوگ	AQ (+)	۸
مشترک زمین	GND	۹
خروجی ۱۰ ولت برای تحریک سنسورها	+10V	۱۰
مشترک زمین	GND	۱۱



۱-۴ منوی تنظیمات دستگاه

با قرار دادن دستگاه PACs7070 در حالت STOP ، دستگاه وارد منوی تنظیمات می شود. در این منو می توان تنظیمات RS-485 ، کالیبره کردن صفحه لمسی ، تنظیمات Ethernet ، تنظیم ساعت و تاریخ و به روز کردن Firmware دستگاه را انجام داد.

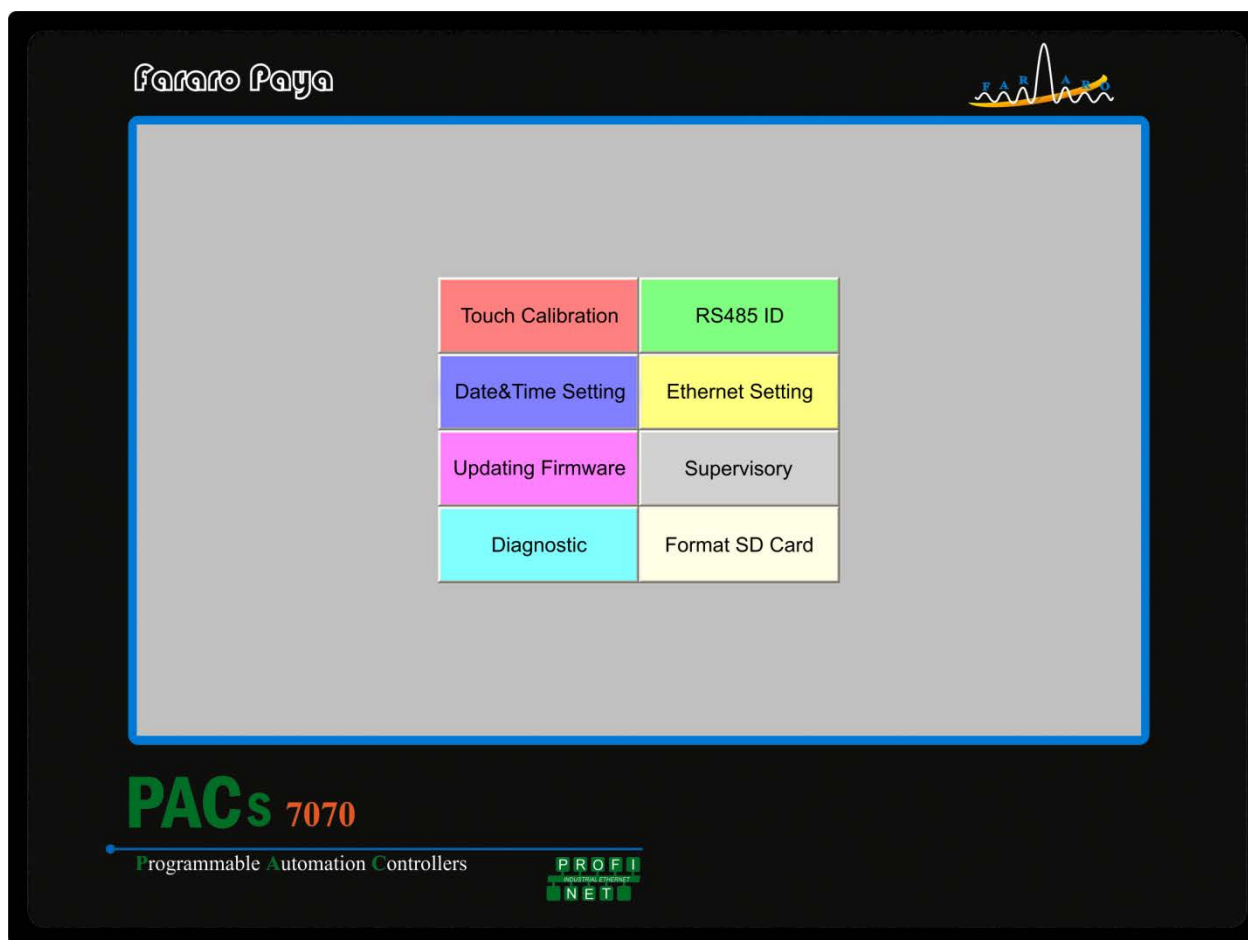


عملکرد	شماره
کالیبره کردن صفحه لمسی دستگاه	۱
تنظیم ID دستگاه برای شبکه RS-485	۲
تنظیم ساعت و تاریخ دستگاه	۳
تنظیم پارامتر های Ethernet دستگاه	۴
به روز کردن نرم افزار داخلی دستگاه	۵
رزرو شده برای استفاده در آینده	۶
رزرو شده برای استفاده در آینده	۷
فرمت کردن کارت حافظه دستگاه	۸


: Touch Calibration

از این گزینه برای کالیبره کردن صفحه لمسی دستگاه استفاده می شود. با انتخاب این گزینه دستگاه وارد صفحه کالیبراسیون می شود. در این حالت باید روی نقاط خواسته شده کلیک کرد.

در شکل زیر این صفحه نشان داده شده است.

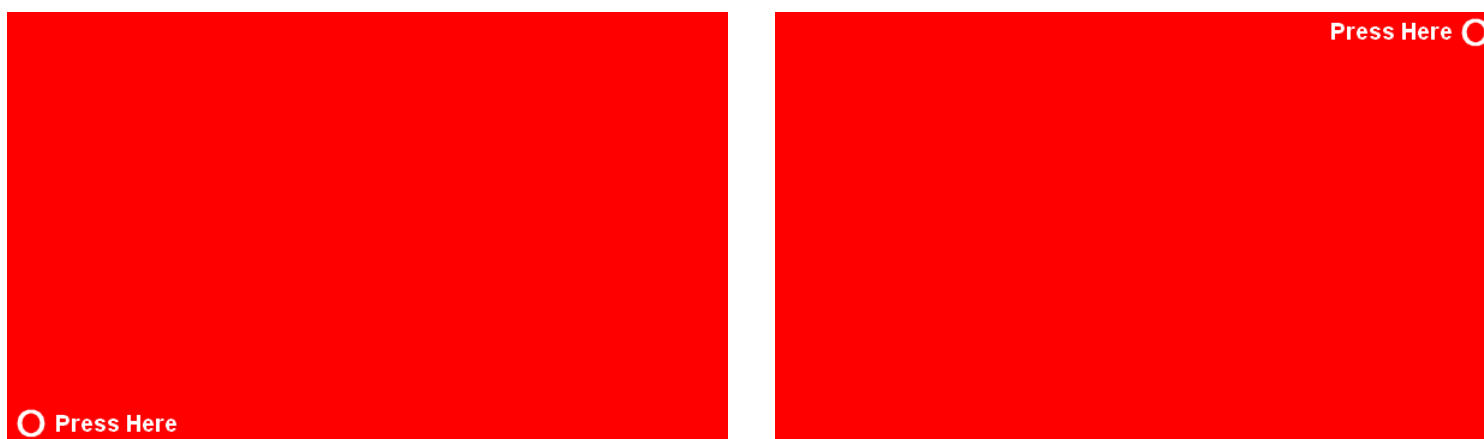

برای دقت بیشتر در کالیبراسیون باید سعی شود بر روی مرکز دایره خواسته شده کلیک کرد. با کلیک بر روی نقاط خواسته شده در صورتی که کالیبراسیون به درستی انجام شده باشد صفحه زیر نمایش داده می شود.

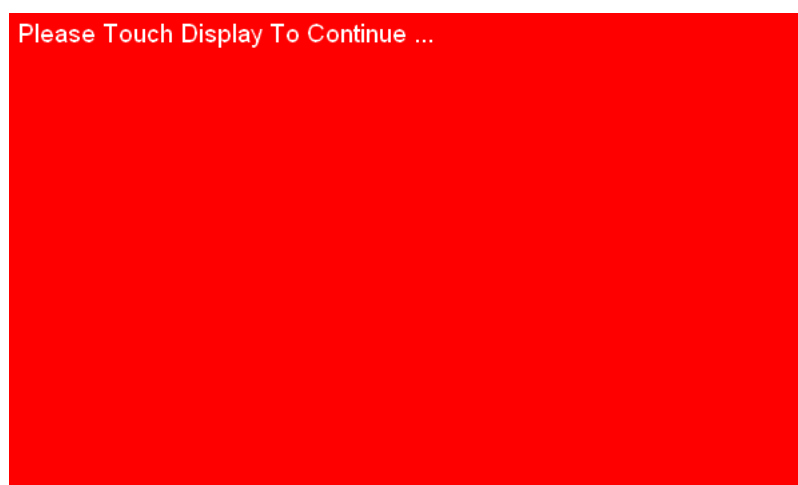


در صورتی که نقاط کلیک شده از محل تعیین شده دور باشد کالیبراسیون انجام نمی شود و مقادیر پیش فرض کارخانه ذخیره می شود و صفحه زیر نمایش داده می شود.



: RS485 ID


از این گزینه برای تعیین ID دستگاه در شبکه RS-485 استفاده می شود. با انتخاب این گزینه پنجره زیر نمایش داده می شود.

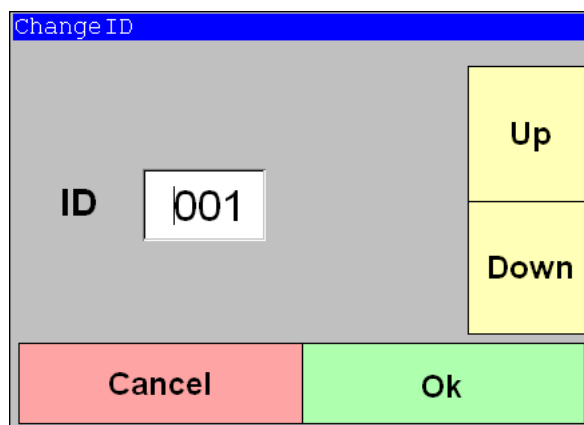

با کلیک بر روی دکمه های UP و Down می توان مقدار ID را تغییر داد و با کلیک بر روی دکمه OK تغییرات را اعمال کرد.

: Date & Time Setting


با استفاده از این گزینه می توان ساعت و تاریخ داخلی دستگاه را تنظیم کرد. با کلیک بر روی این گزینه صفحه زیر نمایش داده می شود.

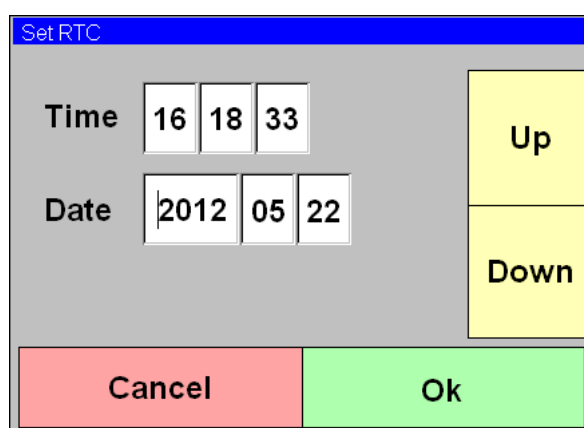

ساختار ساعت و تاریخ به صورت " ثانیه/دقیقه/ساعت " و " روز/ماه/سال " می باشد. با کلیک بر روی هر قسمت و کلیک بر روی دکمه های UP و Down می توان آن مقدار را تغییر داد.

: Ethernet Setting

با استفاده از این گزینه می توان پارامترهای Ethernet دستگاه را تغییر داد. با کلیک بر روی این گزینه پنجره زیر نمایش داده می شود. در این پنجره می توان به پارامترهای مختلف Ethernet دسترسی داشت.

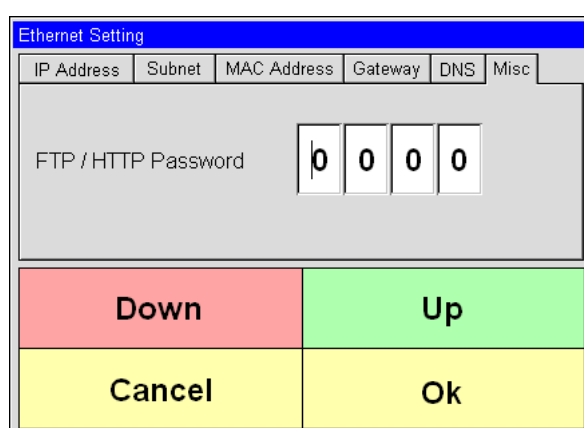

در قسمت Misc می توان پسورد سرویس FTP و HTTP را تغییر داد

Ethernet Setting						
IP Address	Subnet	MAC Address	Gateway	DNS	Misc	
192	168	001	100			
Down			Up			
Cancel			Ok			

در قسمت IP Address می توان IP دستگاه را در شبکه تعیین کرد.

Ethernet Setting						
IP Address	Subnet	MAC Address	Gateway	DNS	Misc	
255	255	255	000			
Down			Up			
Cancel			Ok			

در قسمت Subnet می توان پارامتر Subnet را تنظیم کرد.

Ethernet Setting						
IP Address	Subnet	MAC Address	Gateway	DNS	Misc	
01	30	6C	A2	45	5E	
Down			Up			
Cancel			Ok			

در قسمت MAC Address می توان پارامتر MAC دستگاه را تنظیم کرد.

Ethernet Setting						
IP Address	Subnet	MAC Address	Gateway	DNS	Misc	
192	168	001	254			
Down			Up			
Cancel			Ok			

در قسمت Gateway می توان پارامتر Gateway را تنظیم کرد.


Ethernet Setting				
IP Address	Subnet	MAC Address	Gateway	DNS
Primary DNS	192	025	002	129
Secondary DNS	192	025	002	130
Down		Up		
Cancel		Ok		

در قسمت DNS می توان مقدار اول و دوم DNS را تعیین کرد.

در هر قسمت با کلیک بر روی عدد و انتخاب آن و سپس کلیک کردن بر روی دکمه های UP و DOWN می توان مقدار عدد مورد نظر را تغییر داد. با کلیک بر روی OK تغییرات اعمال می شود و با کلیک بر روی Cancel عمل مورد نظر لغو می شود. (برای اطلاعات بیشتر به راهنمای نرم افزار FBD Editor مراجعه کنید)

: Updating Firmware

با انتخاب این گزینه می توان Firmware دستگاه را به روز رسانی کرد. با کلیک بر روی گزینه Updating Firmware پیام زیر نمایش داده می شود.

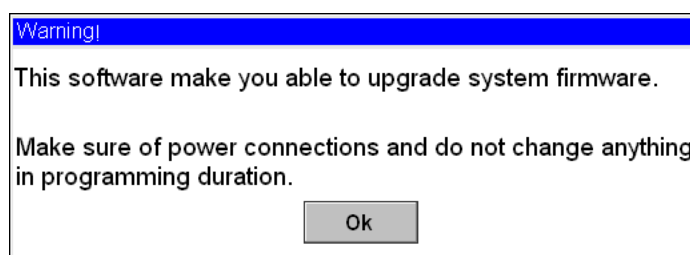


این پیام بیان گر این است که اتصالات تغذیه را بررسی کنید و در طول برنامه ریزی دستگاه چیزی را تغییر ندهید. با کلیک بر روی دکمه OK دستگاه وارد صفحه به روز رسانی می شود. (برای اطلاعات بیشتر به راهنمای PACs FirmwareLoader 1.0.pdf مراجعه کنید)




: Format SD Card


با انتخاب این گزینه می توان کارت حافظه داخلی دستگاه را Format کرد. با کلیک بر روی این گزینه پیام زیر نمایش داده می شود. در این مرحله برای لغو عملیات Format باید دستگاه ریست شود.

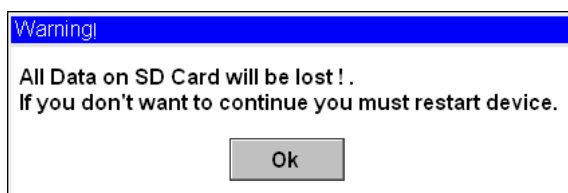

این پیام بیانگر این است که با فرمت کردن کارت حافظه ، تمام اطلاعات روی کارت پاک می شود. با کلیک بر روی Ok کارت حافظه دستگاه Format می شود. پس از این که کارت حافظه با موفقیت Format شد ، پیام زیر نمایش داده می شود.

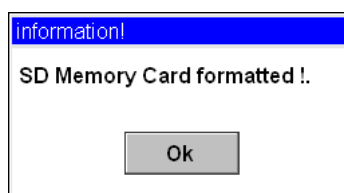


: پیغام Application CRC Error

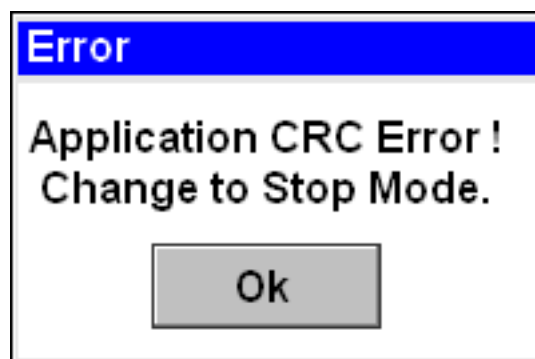

پیغام خطای Application CRC Error زمانی روی صفحه HMI نشان داده می شود که برنامه ای روی دستگاه نیست و یا برنامه به خوبی روی دستگاه دانلود نشده است و اجرا نمی شود. باید دستگاه را در حالت STOP قرار داده و روی گزینه OK کلیک کرده ، سپس برنامه را دوباره روی دستگاه دانلود کرد.

۲- مشخصات

۲-۱ بلوک دیاگرام

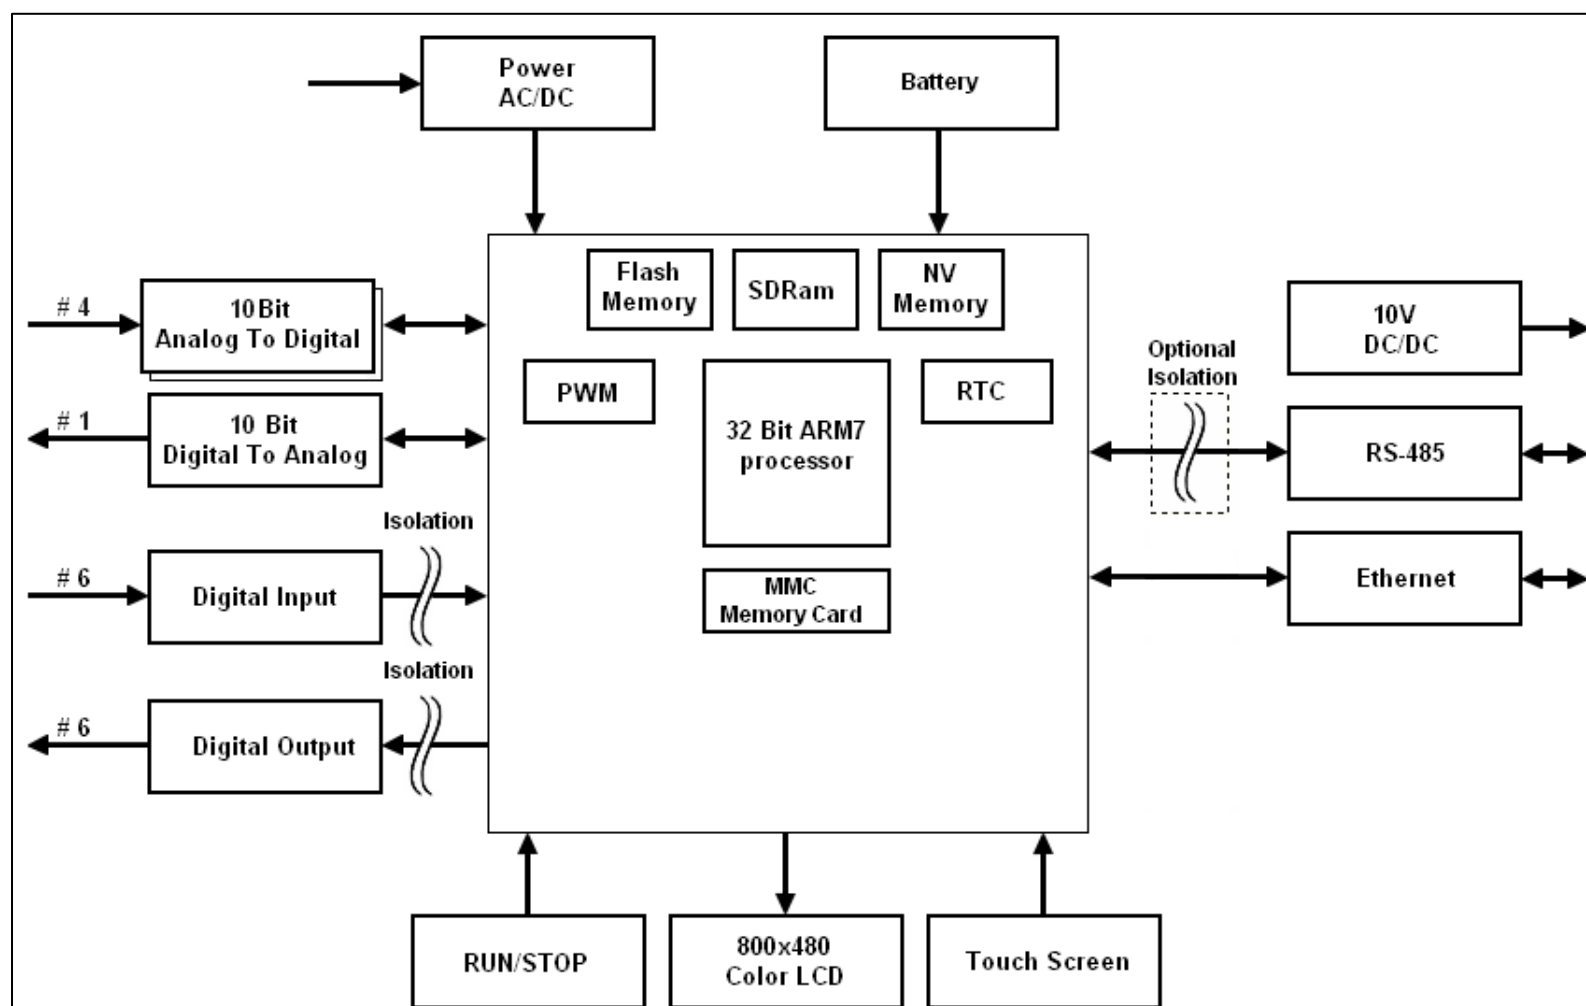

دستگاه PACs7070 دارای قسمت های مختلفی از جمله صفحه نمایش ۷ اینچ با صفحه لمسی ، ورودی های آنالوگ و دیجیتال ، خروجی های آنالوگ و دیجیتال ، مولد پالس PWM ، RTC ، Memory Card ، Ethernet و ... می باشد.

دستگاه PACs7070 دارای صفحه نمایش رنگی ۷ اینچ با رزولوشن ۸۰۰x۴۸۰ و صفحه لمسی مقاوم می باشد.

بلوک مبدل آنالوگ به دیجیتال دارای ۴ کانال مجزا ورودی آنالوگ ۱۰ بیتی می باشد که از مبدل داخلی پردازنده برای هر کانال استفاده می کند.

بلوک مبدل دیجیتال به آنالوگ دارای ۱ کانال خروجی آنالوگ ۱۰ بیتی از نوع ولتاژ می باشد که از مبدل داخلی پردازنده برای این کانال استفاده شده است.

بلوک ورودی دیجیتال دارای ۶ کانال ورودی دیجیتال ایزوله شده می باشد.

بلوک خروجی دیجیتال دارای ۶ کانال خروجی دیجیتال ایزوله شده به صورت Open Collector با قابلیت تولید پالس PWM می باشد.

درگاه سریال RS-485 برای ارتباط با کامپیوتر و یا ایجاد شبکه با دستگاه های دیگر می باشد و امکان ایزوله شدن آن وجود دارد.

بلوک Ethernet دستگاه امکاناتی از قبیل شبکه شدن در بستر Ethernet ، Webserver و ... به دستگاه اضافه کرده است.

همچنین وجود بلوک RTC به عنوان ساعت داخلی سیستم و دارا بودن کارت حافظه داخلی دستگاه را به عنوان یک Data Logger در اختیار کاربر قرار می دهد.

تغذیه دستگاه توسط یک مبدل AC/DC تامین می شود که می تواند ورودی ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت AC داشته باشد. یک خروجی ۱۰ ولت برای تحریک سنسورها درون دستگاه تعبیه شده است.

دستگاه PACs7070 دارای پردازنده ۳۲ بیتی ARM7، حافظه Flash برای برنامه ریزی، SDRam، و حافظه غیر فرار از نوع RAM که داده های آن با باتری ذخیره می شود، می باشد.

۲-۲ محدوده پارامترها

نکته	توضیحات	پارامتر
	VA ۵ - AC ولت ۲۴۰ - ۱۰۰	ولتاژ تغذیه
	۵۰ میلی آمپر	جریان تغذیه
۱	۱۰ ولت ۱۰۰ میلی آمپر رگوله شده	خروجی ۱۰ ولت
	LCD رنگی با صفحه لمسی	نمایشگر
	۷ اینچ ، رزولوشن ۸۰۰x۴۸۰	اندازه نمایشگر
	۱ تا ۲۵۵	محدوده ID
۲	۲۵۰۰۰۰ ، ۱۲۵۰۰۰ ، ۵۷۶۰۰ ، ۳۸۴۰۰ ، ۱۹۲۰۰ ، ۹۶۰۰	Baud Rate
	۱	Stop Bit
	None	Parity
	۸ بیت	Data Size
	۱۰/۱۰۰ Mbps	Ethernet
۳	۵۰۰ میلی ثانیه	Program Time out
۴	نامحدود ، با توجه به عمر باطری	NVRam Read/Write Cycle
	۶ کانال ورودی دیجیتال ایزوله شده	DI
	۶ کانال خروجی دیجیتال ایزوله شده	DO
	۴ کانال ورودی آنالوگ ۱۰ بیتی	AI
	۱ کانال خروجی آنالوگ ۱۰ بیتی	AO
	۰ تا ۱۰ ولت	ولتاژ
	۰ تا ۱۰ ولت	ولتاژ
	قابلیت دریافت پالس تا فرکانس ۱ KHZ	نوع ورودی دیجیتال
	صفر : ۰ - ۸ ولت (± ولت) یک : ۸ - ۴۸ ولت	ولتاژ ورودی دیجیتال
	۷۰ میلی آمپر	جریان ورودی دیجیتال
	۳۰۰۰ Vrms	ولتاژ ایزولاسیون
	قابلیت تولید پالس تا فرکانس ۱ KHZ	Open Collector
	۳۲ بیتی - ۰.۰۰۴ Hz تا 4 KHZ	PWM
	۳ تا ۴۸ ولت	ولتاژ خروجی دیجیتال
	۵۰۰ میلی آمپر پیوسته ، ۱ آمپر لحظه ای	جریان خروجی دیجیتال
	۲۰- تا ۵۰ درجه سانتیگراد	دمای کاری
	۴۰- تا ۷۰ درجه سانتیگراد	دمای نگهداری

- ۱- ولتاژ خروجی ۱۰ ولت برای مصرف عمومی نیست و فقط برای تحریک سنسور ها تعبیه شده است.
- ۲- با درخواست مصرف کننده امکان ایزوله کردن درگاه RS-485 وجود دارد، درگاه RS-485 دستگاه ها پیش فرض در کارخانه دارای ایزولاسیون نمی باشند.
- ۳- Program Time out پارامتری برای پروگرام کردن دستگاه است. این پارامتر مربوط به تنظیمات شبکه در نرم افزار *FBD Editor* می باشد و از مقدار ذکر شده نباید کمتر باشد.
- ۴- *NV Ram* این دستگاه با باطری ذخیره می شود و تا زمانی که عمر باطری تمام نشود محدودیت نوشتن و خواندن نداریم.

۳- اترنت (Ethernet)

دستگاه های سری ۶۰۰۰ دارای سخت افزار داخلی Ethernet می باشند. این سخت افزار امکاناتی مانند شبکه شدن دستگاه ها با کابل Ethernet ، WebServer داخلی و ارتباط با کارت حافظه داخلی را در اختیار کاربر قرار می دهد. تمام سرویس های ذکر شده از پروتکل TCP در بستر Ethernet استفاده می کنند.

در نرم افزار FBD Editor در مسیر Ethernet Setting... >> Device می توان تنظیمات Ethernet را انجام داد. در جدول زیر پارامترهای Ethernet و مقادیر پیش فرض آن آمده است.

شماره	پارامتر	مقدار پیش فرض
۱	IP Address	192.168.1.100
۲	Subnet Mask	255.255.255.0
۳	Default Gateway	192.168.1.254
۴	Primary DNS	192.25.2.129
۵	Secondary DNS	192.25.2.130
۶	MAC Address	1.48.108.162.69.94
۷	FTP/HTTP Password	0000

توجه	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ باید توجه داشت که پارامترهای Ethernet فقط نوشتنی می باشند و نمی توان مقادیر آنها را از دستگاه خواند ▪ پارامترهای Ethernet از طریق پروگرام کردن در دستگاه قرار می گیرد

در ادامه هر پارامتر به اختصار توضیح داده شده است.

:MAC Address

هر دستگاهی که قابلیت اتصال به شبکه Ethernet را داشته باشد ، دارای یک MAC Address منحصر به فرد در شبکه است. MAC Address یک کد ۶ بایتی است و برای هر دستگاه یک مقدار ثابت و معین است. در صورت استفاده از چند دستگاه در یک شبکه باید MAC Address هر دستگاه منحصر بفرد باشد. بیت اول از بایت اول MAC Address تعیین کننده Multicast یا Unicast بودن آن می باشد. 0 = Unicast و 1 = Multicast. (برای اطلاعات بیشتر به پروتکل های مربوطه مراجعه شود)

: IP Address

IP یک کد ۴ بایتی است که آدرس دستگاه در شبکه می باشد. مقدار اول تا سوم IP در یک شبکه محلی (LAN) بیانگر کد شبکه ای است که دستگاه در آن قرار گرفته است و مقدار بایت چهارم کد آن دستگاه خاص در شبکه مورد نظر می باشد. کد شبکه های محلی (LAN) به صورت پیش فرض برابر 192.168.1 است.

: Subnet Mask

برای تشخیص اینکه دستگاهی با IP داده شده در شبکه محلی قرار دارد یا در شبکه خارجی، از Subnet Mask استفاده می شود. Subnet Mask یک کد ۴ بیتی است که برای شبکه های محلی (LAN) مقدار آن برابر 255.255.255.0 است.

: Default Gateway

دستگاهی که در یک شبکه محلی با شبکه خارجی دیگری ارتباط دارد با عنوان Gateway آن شبکه شناخته می شود. ارتباط دستگاه های قرار گرفته در یک شبکه با دستگاه هایی که در شبکه دیگری قرار گرفته اند، به وسیله Gateway برقرار می شود. هنگامی که دستگاهی بخواهد با دستگاه دیگری در شبکه Ethernet ارتباط برقرار کند، ابتدا با استفاده از Subnet Mask بررسی می کند که دستگاه مقصد در شبکه محلی قرار گرفته است یا در یک شبکه خارجی قرار دارد. اگر دستگاه مقصد در شبکه محلی قرار دارد، مستقیماً با آن ارتباط برقرار می کند. اما در صورتی که دستگاه مقصد در شبکه دیگری باشد، دستگاه مبدأ از طریق Gateway با آن دستگاه ارتباط برقرار می کند. بنابراین در شبکه هایی که با شبکه خارجی دیگری ارتباط دارند تعیین Gateway برای برقراری ارتباط بین دستگاه های این دو شبکه لازم است. اما اگر شبکه محلی (LAN) با شبکه دیگری ارتباط ندارد، تعیین Gateway ضروری نیست.

: FTP/HTTP Password

مقدار این پارامتر، Password سرویس های FTP و HTTP دستگاه می باشد. (Password برای FTP و HTTP مشترک می باشد)

Webserver ۱-۳

وجود Web Server داخلی در این دستگاه ها، این امکان را برای کاربر فراهم می آورد که بتواند صفحات Web با فرمت html را بر روی دستگاه قرار دهد و سپس از طریق پروتکل HTTP با دستگاه ارتباط برقرار کند.

با برقراری ارتباط با دستگاه از طریق پروتکل HTTP، محتویات صفحات html بارگذاری شده بر روی دستگاه از طریق نرم افزارهای Web Browser (مانند Internet Explorer) قابل مشاهده است. کاربر می تواند صفحات html دلخواه خود را طراحی کند و نیز از طریق این صفحات متغیرهای موجود در برنامه دستگاه را مانیتور نماید و مقادیر آنها را تغییر دهد. با این امکان، اپراتور قادر است حتی از طریق شبکه اینترنت و از هر مکانی به دستگاه متصل شده و صفحات html روی آن را مشاهده کند و بدین وسیله وضعیت متغیرهای مختلف دستگاه را ببیند و یا فرامین مورد نظر خود را از این طریق برای دستگاه ارسال نماید.

دو نوع صفحه وب در سیستم می تواند وجود داشته باشد:

: (Static Web Pages) صفحات وب استاتیک


صفحاتی هستند که محتویات آنها تغییر نمی کند و همیشه به همان صورتی که طراحی شده اند نمایش داده می شوند. این صفحات به زبان استاندارد html نوشته می شوند و با پسوند .htm یا .html. ذخیره می شوند. برای طراحی صفحات وب استاتیک می توان از یک نرم افزار ساده ویرایش متن مانند Notepad و یا نرم افزارهای طراحی صفحات html استفاده نمود.

: (Dynamic Web Pages) صفحات وب دینامیک


صفحاتی هستند که در هر بار نمایش، محتویات آنها ممکن است تغییر کند. به عنوان مثال صفحاتی که مقدار متغیری از یک سیستم را در هر لحظه نشان می دهند صفحات دینامیک هستند. برای طراحی صفحات دینامیک باید از یک زبان اسکریپت نویسی استفاده نمود. در سیستم PAC برای این کار از زبان اسکریپت نویسی CGI استفاده می شود. هنگامی که اپراتوری بخواهد با پروتکل HTTP با یک دستگاه PAC ارتباط برقرار کند و یک صفحه وب دینامیک را ببیند، صفحه مورد نظر توسط دستگاه پردازش می شود و محتویات دینامیک در صفحه اعمال می شود و سپس نمایش داده می شود. برای آشنایی با نحوه طراحی صفحات وب به [Help نرم افزار FBD Editor](#) مراجعه کنید.

نحوه برقراری ارتباط با دستگاه از طریق پروتکل HTTP :

ابتدا از اتصال سخت افزاری دستگاه به شبکه Ethernet اطمینان حاصل نمایید. برای برقراری ارتباط با دستگاه از طریق پروتکل HTTP ، یک نرم افزار جستجوی صفحات وب مانند Internet Explorer را باز کنید. سپس در قسمت آدرس این نرم افزار ، IP دستگاه مورد نظر را با پروتکل HTTP وارد نمایید. برای این کار ابتدا عبارت http:// را در این قسمت وارد کرده و سپس IP دستگاه را وارد نمایید.

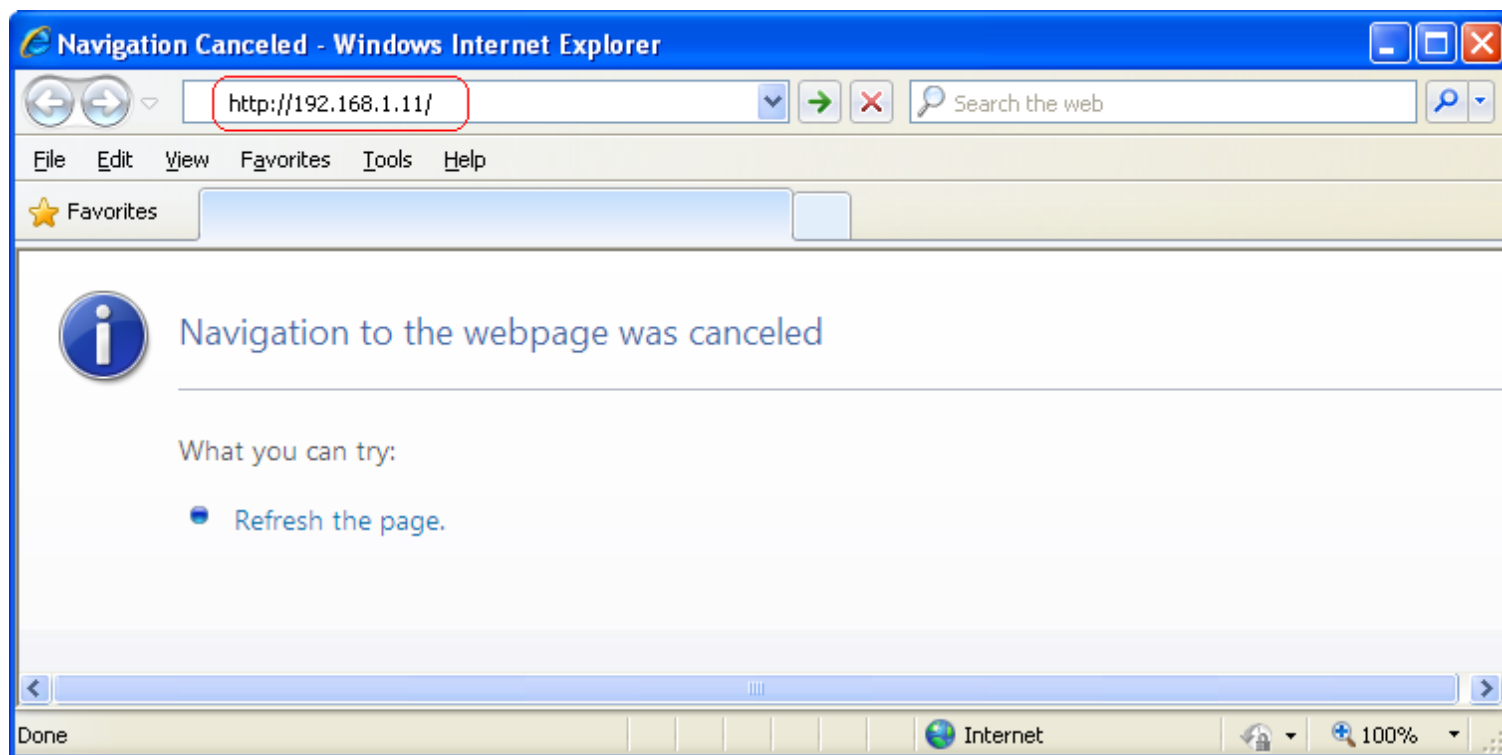


پس از وارد نمودن IP دستگاه و زدن کلید Enter ، پنجره ی زیر نمایش داده می شود.

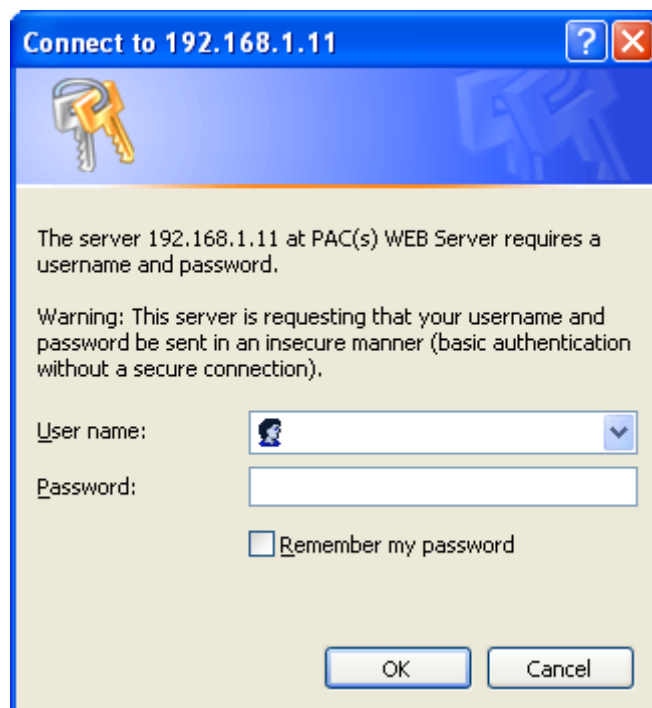


در این پنجره باید User name و Password را وارد کنید. User name همه دستگاه ها عبارت admin می باشد و قابل تغییر نیست. مقدار پیش فرض Password برای دستگاه ها برابر 0000 می باشد و می توان در قسمت Ethernet Setting آن را تغییر داد. با وارد کردن User name و Password صفحه html داخلی دستگاه نمایش داده می شود.

در صورتی که کاربر هیچ صفحه ای بر روی دستگاه قرار نداده باشد ، صفحه html پیش فرض دستگاه نمایش داده می شود.

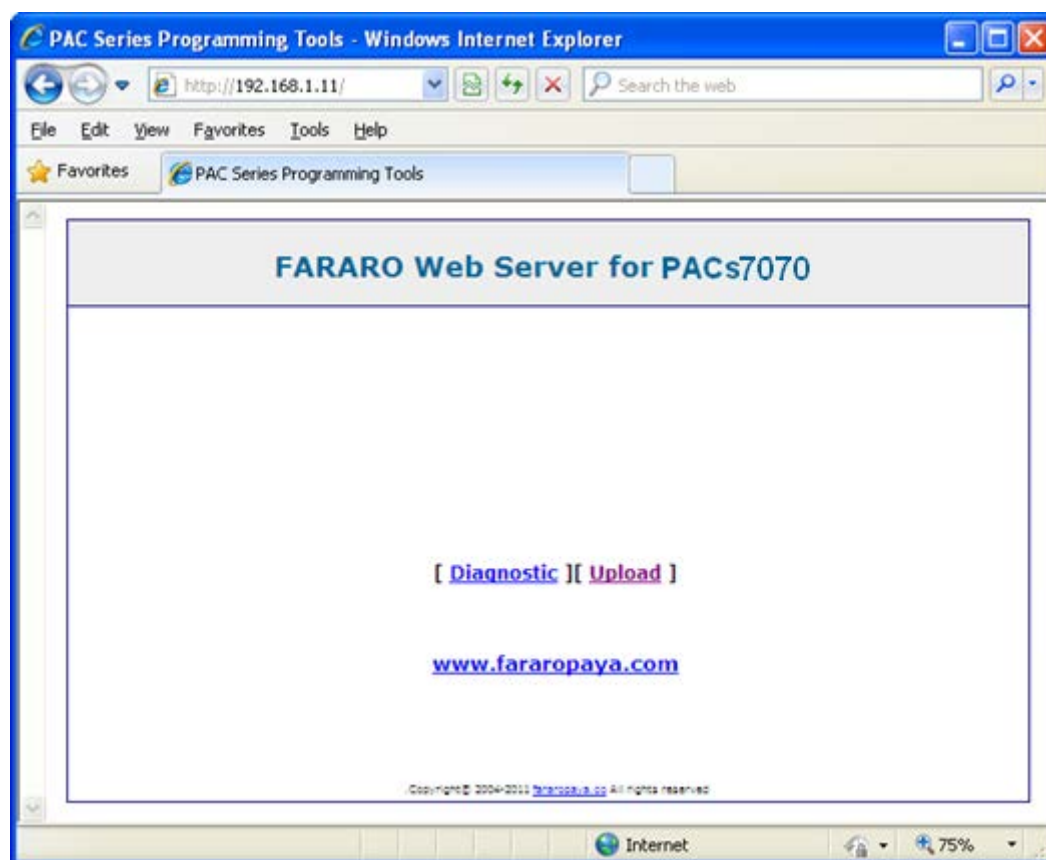

در این صفحه با کلیک بر روی لینک Diagnostic صفحه ای باز می شود که در آن می توان متغیر های مربوط به ورودی و خروجی های دستگاه را مانیتور کرد. همچنین با کلیک بر روی لینک Upload نیز صفحه ای باز می شود که در آن صفحه می توان فایلی را به کارت حافظه دستگاه انتقال داد.

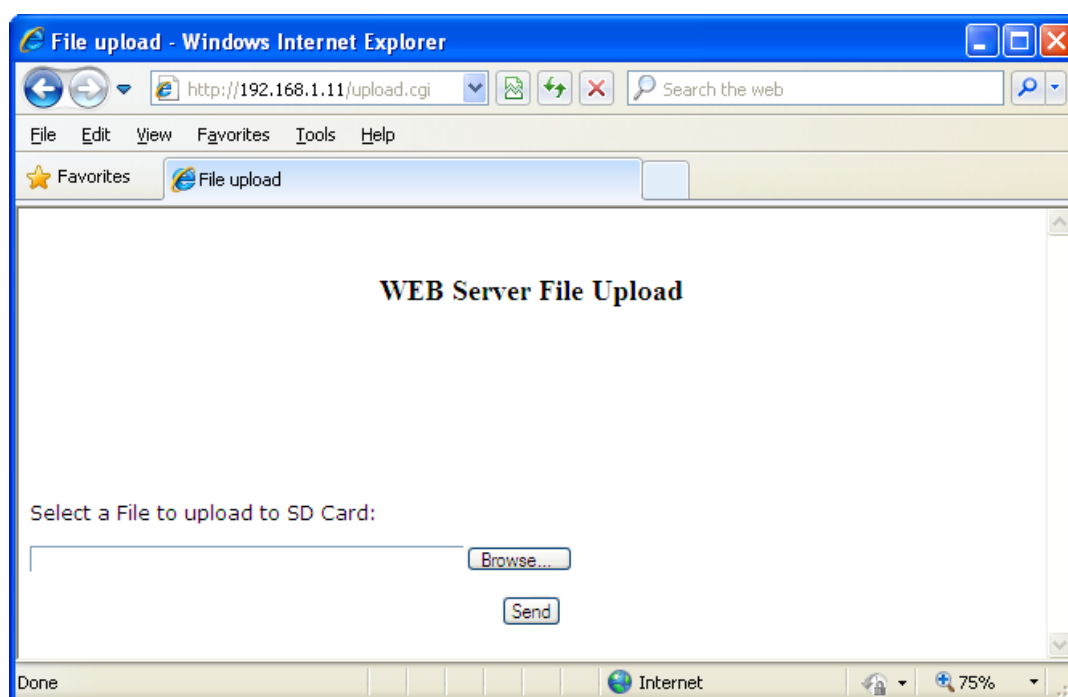


برای استفاده از سیستم File Upload در صفحات html ایجاد شده توسط کاربر باید از فایل upload.cgi استفاده کرد و لینک آن را در صفحه مورد نظر قرار داد.

۳-۲ ارتباط با پروتکل FTP


FTP یک پروتکل استاندارد است که برای انتقال و مدیریت فایل ها و پوشه ها در شبکه Ethernet استفاده می شود. با استفاده از این پروتکل می توان فایل را به سیستم انتقال داد یا فایل را از سیستم دریافت نمود. همچنین حذف و ایجاد پوشه ها و فایل ها و تغییر نام آنها امکان پذیر می شود. برای انتقال و دریافت فایل از کارت حافظه یک دستگاه PAC با استفاده از پروتکل FTP می توان به روش های زیر عمل کرد.

ارتباط از طریق **Windows Explorer (My Computer)** :


پس از اتصال دستگاه به کامپیوتر از طریق شبکه Ethernet ، پنجره Windows Explorer (My Computer) را در کامپیوتر باز کنید. در نوار آدرس IP دستگاه را به صورت ftp:// وارد کنید.

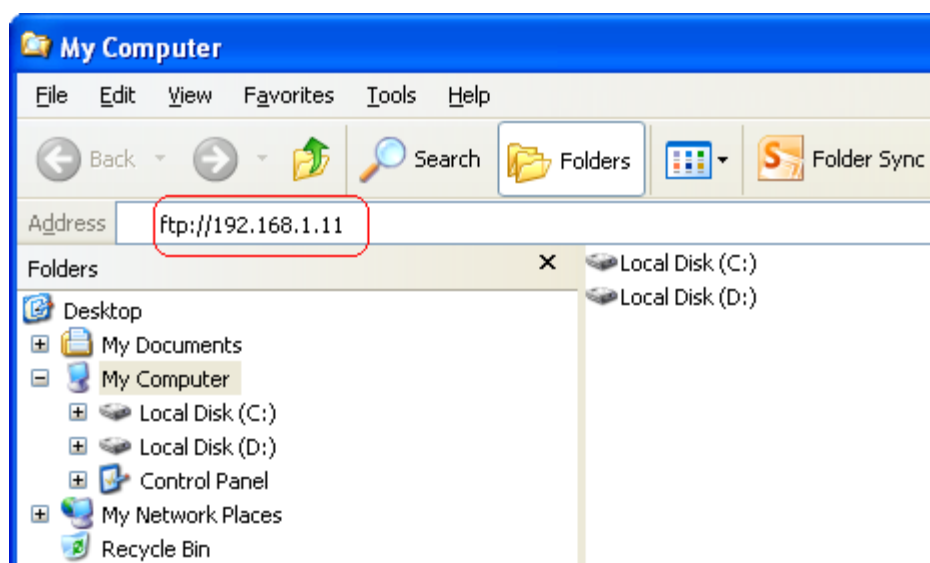

با زدن کلید Enter کامپیوتر با دستگاه ارتباط برقرار می کند و پنجره زیر نمایش داده می شود.

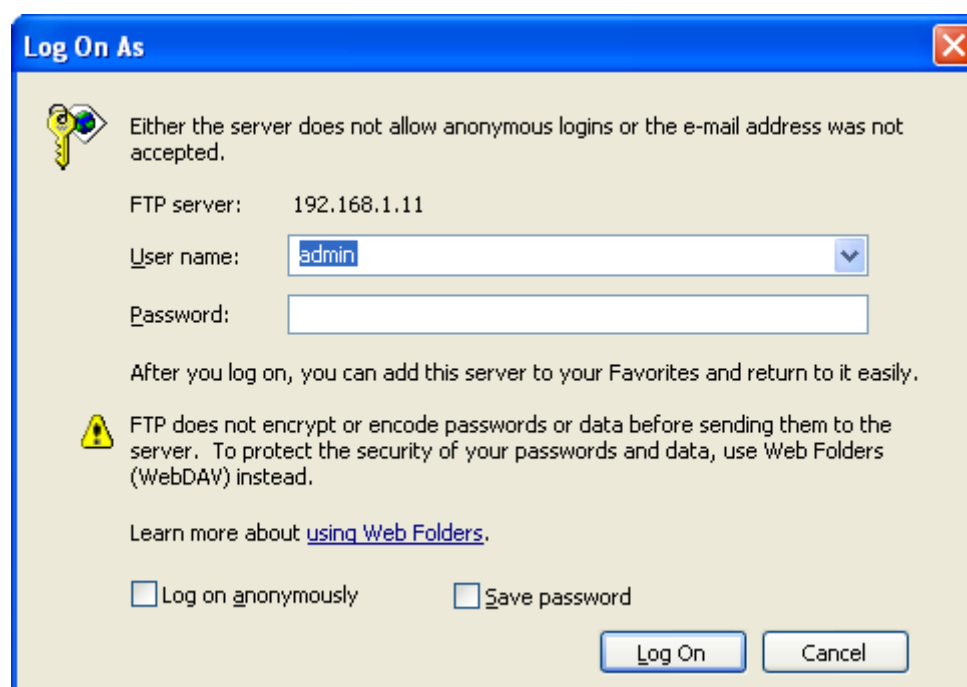

در این پنجره باید User name و Password را وارد کنید. User name همه دستگاه ها عبارت admin می باشد و قابل تغییر نیست. مقدار پیش فرض Password برای دستگاه ها برابر 0000 می باشد و می توان در قسمت Ethernet Setting آن را تغییر داد. با وارد کردن User name و Password و زدن کلید Log On ، فضای کارت حافظه دستگاه نمایش داده می شود.

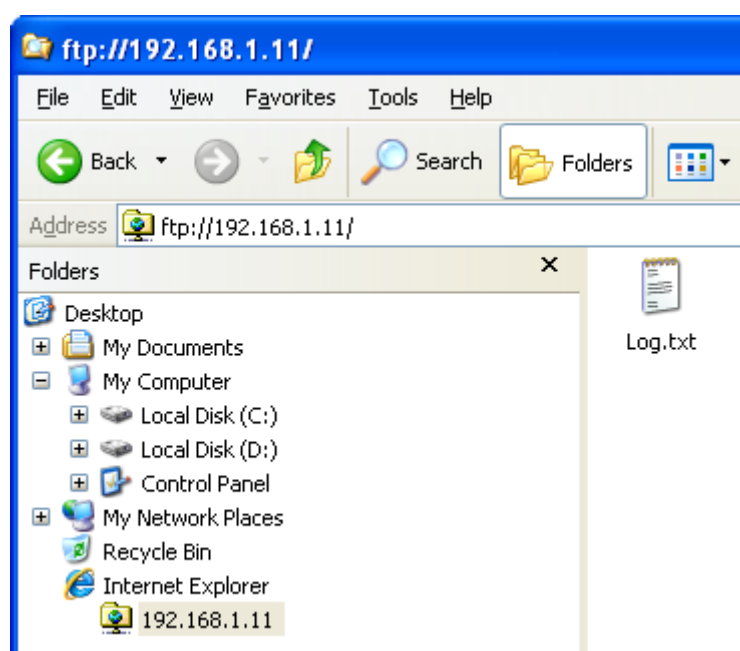


پس از اینکه فایلی را بر روی حافظه جانبی دستگاه کپی کردید ، برای اطمینان از انتقال درست فایل ، در پنجره Explorer کلیک راست کرده و روی گزینه Refresh کلیک کنید. سپس با کلیک راست کردن بر روی فایل مورد نظر و انتخاب گزینه Properties می توانید حجم فایل کپی شده را با حجم فایل اصلی مقایسه کنید.



ارتباط از طریق SD Explorer :

با استفاده از گزینه SD Explorer در نرم افزار FBD Editor می توان با کارت حافظه دستگاه ارتباط برقرار کرد و عملیات انتقال و دریافت فایل و یا حذف و ایجاد فایل را در کارت حافظه انجام داد.

برای این کار ابتدا ارتباط سخت افزاری بین کامپیوتر و دستگاه PAC را از طریق شبکه Ethernet برقرار نمایید و تنظیمات شبکه را در نرم افزار FBD Editor انجام دهید. (برای اطلاعات بیشتر به Help نرم افزار FBD Editor مراجعه شود)

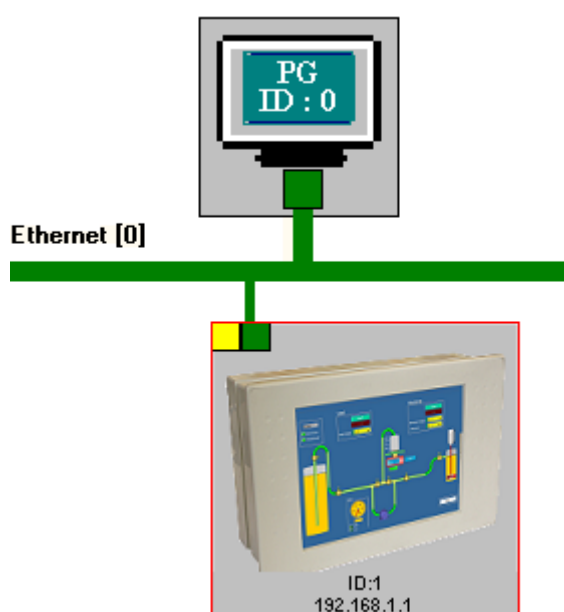

دستگاه را در محیط Hardware Configuration انتخاب کنید ، سپس در منوی Device روی گزینه SD Explorer... (Device >> SD Explorer...) کلیک کنید. در پنجره باز شده باید User name و Password را وارد کنید. User name همه دستگاه ها عبارت admin می باشد و قابل تغییر نیست. مقدار پیش فرض Password برای دستگاه ها برابر 0000 می باشد و می توان در قسمت Ethernet Setting آن را تغییر داد. با وارد کردن User name و Password و زدن کلید Log On ، فضای کارت حافظه دستگاه نمایش داده می شود.

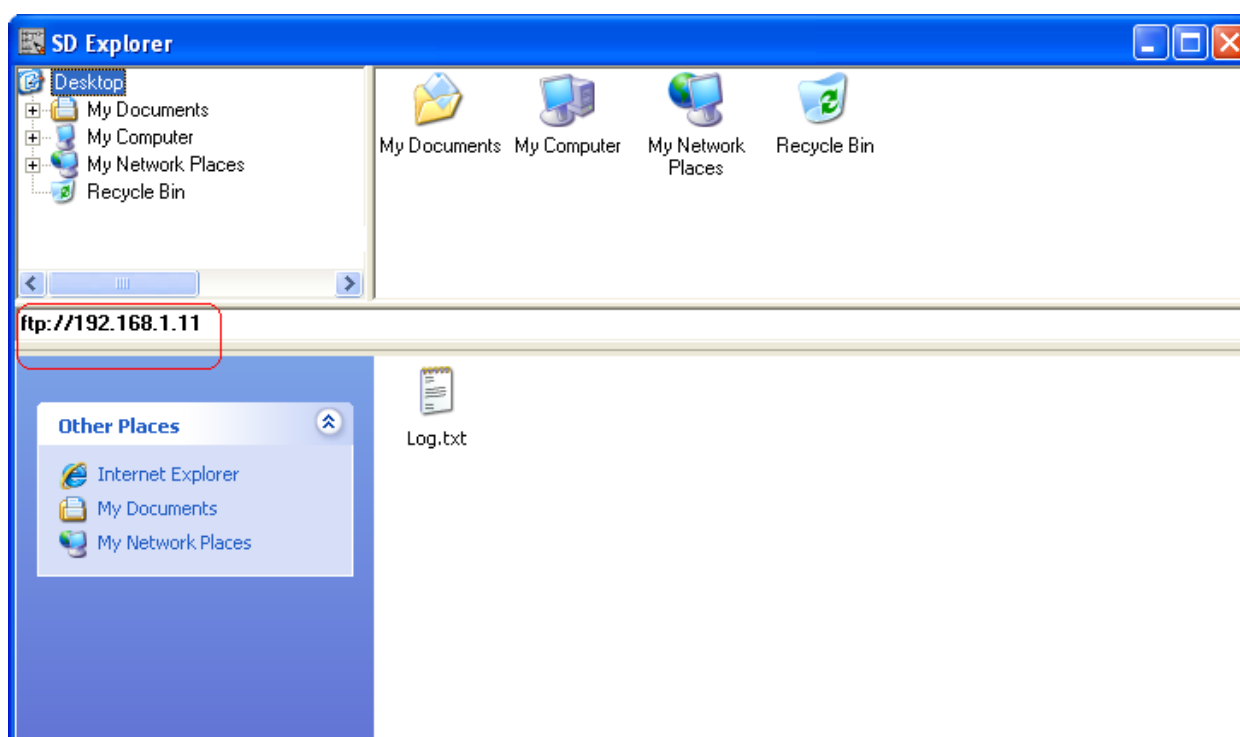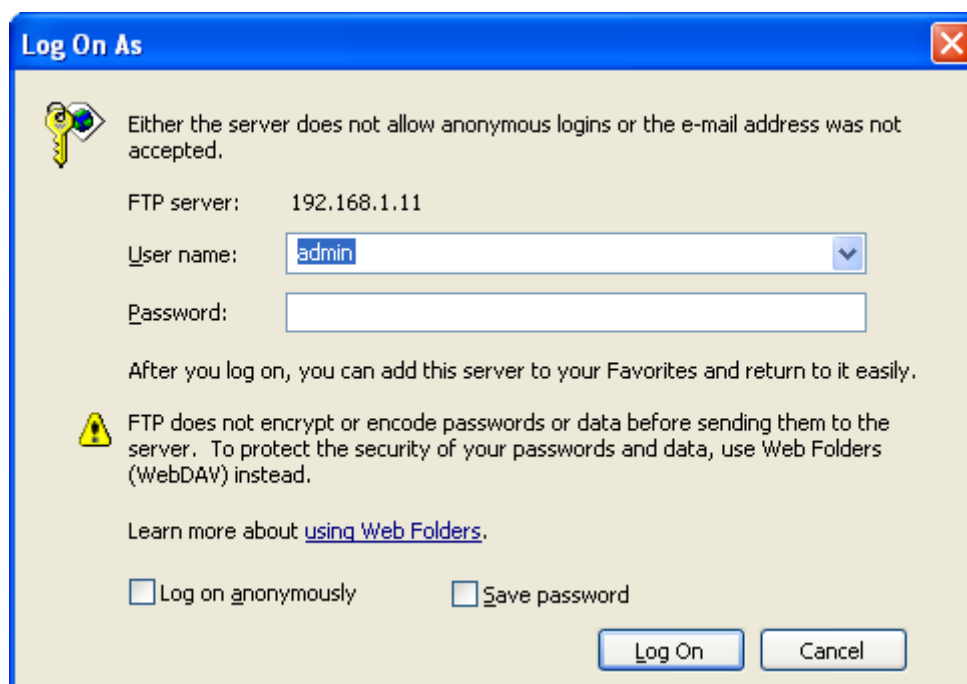

در قسمت پایین پنجره SD Explorer ، فضای کارت حافظه و در قسمت بالا فضای Explorer کامپیوتر نشان داده می شود. کاربر از طریق این پنجره می تواند فایل های مورد نظر خود را بین کامپیوتر و کارت حافظه دستگاه انتقال دهد.

<p>▪ در نوار آدرس SD Explorer می توان User name و Password را به صورت ftp://admin:Password@IP وارد کرد.</p>	<p>توجه</p>
---	-------------

۳-۳ دامین دستگاه (Domain)

دستگاه هایی که دارای سیستم *Ethernet* می باشند ، دارای دامین نیز هستند و در سرویس های *Webserver* و *FTP* می توان بجای استفاده از *IP* از دامین دستگاه استفاده کرد. دامین دستگاه ها به صورت پیش فرض عبارت "*PAC*" می باشد .

پس از دانلود کردن برنامه توسط نرم افزار *FBD Editor* روی دستگاه و *RUN* کردن آن ، اسم دستگاه در پروژه به عنوان دامین دستگاه در نظر گرفته می شود. باید توجه داشت تنها زمانی که دستگاه *RUN* شود ، دامین آن تنظیم می شود و اگر دستگاه در حالت *STOP* روشن شود ، دامین دستگاه مقدار پیش فرض آن "*PAC*" خواهد بود. همچنین اگر دستگاه از حالت *RUN* به *STOP* برود ، دامین دستگاه تنظیم شده خواهد ماند(اسم دستگاه در پروژه نرم افزار *FBD Editor*).

<p>▪ در صورتی که دستگاه به شبکه <i>Ethernet</i> وصل نباشد با کمی تاخیر <i>RUN</i> می شود</p>	<p>توجه</p>
--	-------------


۴- RTC ، MMC و باطری دستگاه

۴-۱ RTC (ساعت داخلی سیستم)


دستگاه PACs7070 دارای RTC می باشد و می تواند با استفاده از باطری پشتیبان (Backup Battery) تاریخ و ساعت جاری را در خود نگهداری کند و با خاموش و روشن شدن دستگاه تغییری نمی کند.

تنظیم کردن ساعت و تاریخ دستگاه توسط نرم افزار FBD Editor انجام می شود و در نرم افزار در مسیر Device >> Date & Time Setting... می توان این کار را انجام داد.

با کلیک بر روی پنجره Date & Time Setting زیر نمایش داده می شود.

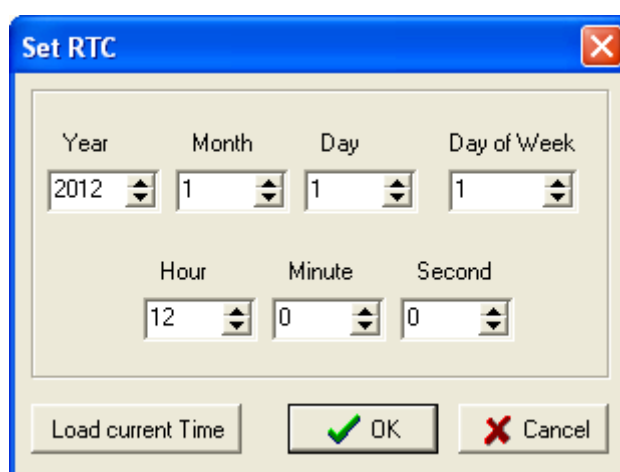

با زدن کلید Load current Time ، ساعت و تاریخ کنونی کامپیوتر شما در بخش های این پنجره وارد می شود. با زدن کلید OK ، فرمان تنظیم ساعت برای دستگاه ارسال می شود. در صورتی که ساعت دستگاه به درستی تنظیم گردد ، پیامی به صورت زیر نمایش داده خواهد شد.

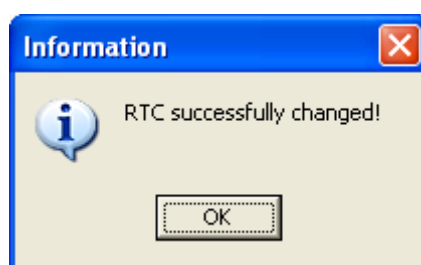

<ul style="list-style-type: none"> ▪ ساعت و تاریخ دستگاه را با روش ذکر شده ، فقط می توان تنظیم کرد و نمی توان آن را خواند. ▪ برای خواندن ساعت و تاریخ دستگاه می توان از منوی تنظیمات دستگاه استفاده کرد 	<p>توجه</p>
---	-------------


۴-۲ MMC (کارت حافظه دستگاه)

دستگاه PACs7070 دارای کارت حافظه 1GB داخلی جهت استفاده به عنوان Data Logging و یا مصارف دیگر می باشد. برای ارتباط با کارت حافظه و انتقال اطلاعات بین دستگاه و کامپیوتر از پروتکل FTP استفاده می شود. (به قسمت ۲-۳ ارتباط با پروتکل FTP مراجعه شود)

در نرم افزار FBD Editor گزینه ای برای فرمت کردن کارت حافظه در نظر گرفته شده است. در مسیر Device >> Format SD Card می توان این کار را انجام داد.

توجه	▪ برای فرمت کردن کارت حافظه ، دستگاه باید در حالت STOP باشد
------	---

با کلیک بر روی گزینه Format SD Card پیام زیر نمایش داده می شود.

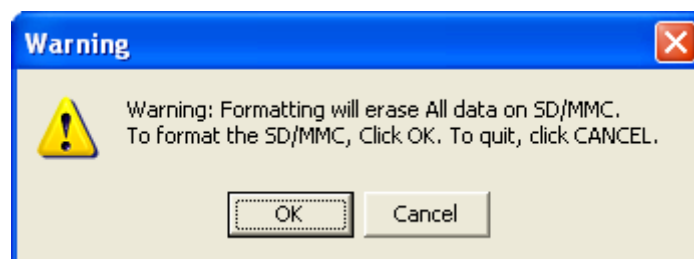

با فرمت نمودن حافظه جانبی دستگاه، تمامی اطلاعات روی آن پاک خواهد شد. برای فرمت نمودن حافظه جانبی دستگاه کلید OK را بزنید و برای لغو فرمت، کلید Cancel را بزنید. با زدن کلید OK فرمان فرمت برای دستگاه فرستاده می شود و در صورتی که فرمت با موفقیت انجام شود، پیامی مبنی بر موفقیت آمیز بودن فرمت به شما نشان داده می شود. در صورتی که عملیات فرمت به درستی انجام نشود، پیامی مبنی بر عدم موفقیت در فرمت حافظه جانبی دستگاه به شما نشان داده می شود.

در صورتی که فرمت با موفقیت انجام نشد نکات زیر را بررسی کنید:

- ارتباط سخت افزاری بین دستگاه و کامپیوتر برقرار باشد.
- ID یا IP دستگاه در نرم افزار با ID یا IP آن بر روی خود دستگاه یکی باشد.
- دستگاه در وضعیت Stop قرار داشته باشد.
- تنظیمات شبکه RS-485 یا Ethernet کامپیوتر و نرم افزار درست باشد.
- در تنظیمات پورت کامپیوتر (PG) در نرم افزار FBD Editor ، مقدار گزینه Time out کم نباشد (برای فرمت نمودن حداقل آن را بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ قرار دهید).

در صورت صحت موارد فوق ، کارت حافظه دارای مشکل می باشد و باید تعویض شود.

اگر کارت حافظه دارای مشکل باشد ، در صورتی که در برنامه خود از توابع فایل استفاده کنیم دستگاه ریست می شود.

توجه	▪ برای بررسی سلامت کارت حافظه ، می توان کارت حافظه را چند بار فرمت کرد. در صورتی که کارت حافظه با موفقیت فرمت شود سالم می باشد.
------	---


۳-۴ باطری پشتیبان (Backup Battery)

دستگاه PACs7070 دارای باطری پشتیبان داخلی می باشد و اطلاعات RTC ، تنظیمات Ethernet و اطلاعات حافظه غیر فرار توسط باطری داخلی سیستم نگهداری می شود. در صورت بروز مشکل برای باطری اطلاعات ذکر شده از بین می رود .

<ul style="list-style-type: none"> ▪ سلامت باطری دستگاه را می توان با تنظیم کردن و خواندن RTC و بررسی صحت آن پس از خاموش و روشن کردن دستگاه ، بررسی کرد 	<p>توجه</p>
--	-------------

۵- سیم کشی و اتصالات

۵-۱ تغذیه دستگاه و شبکه

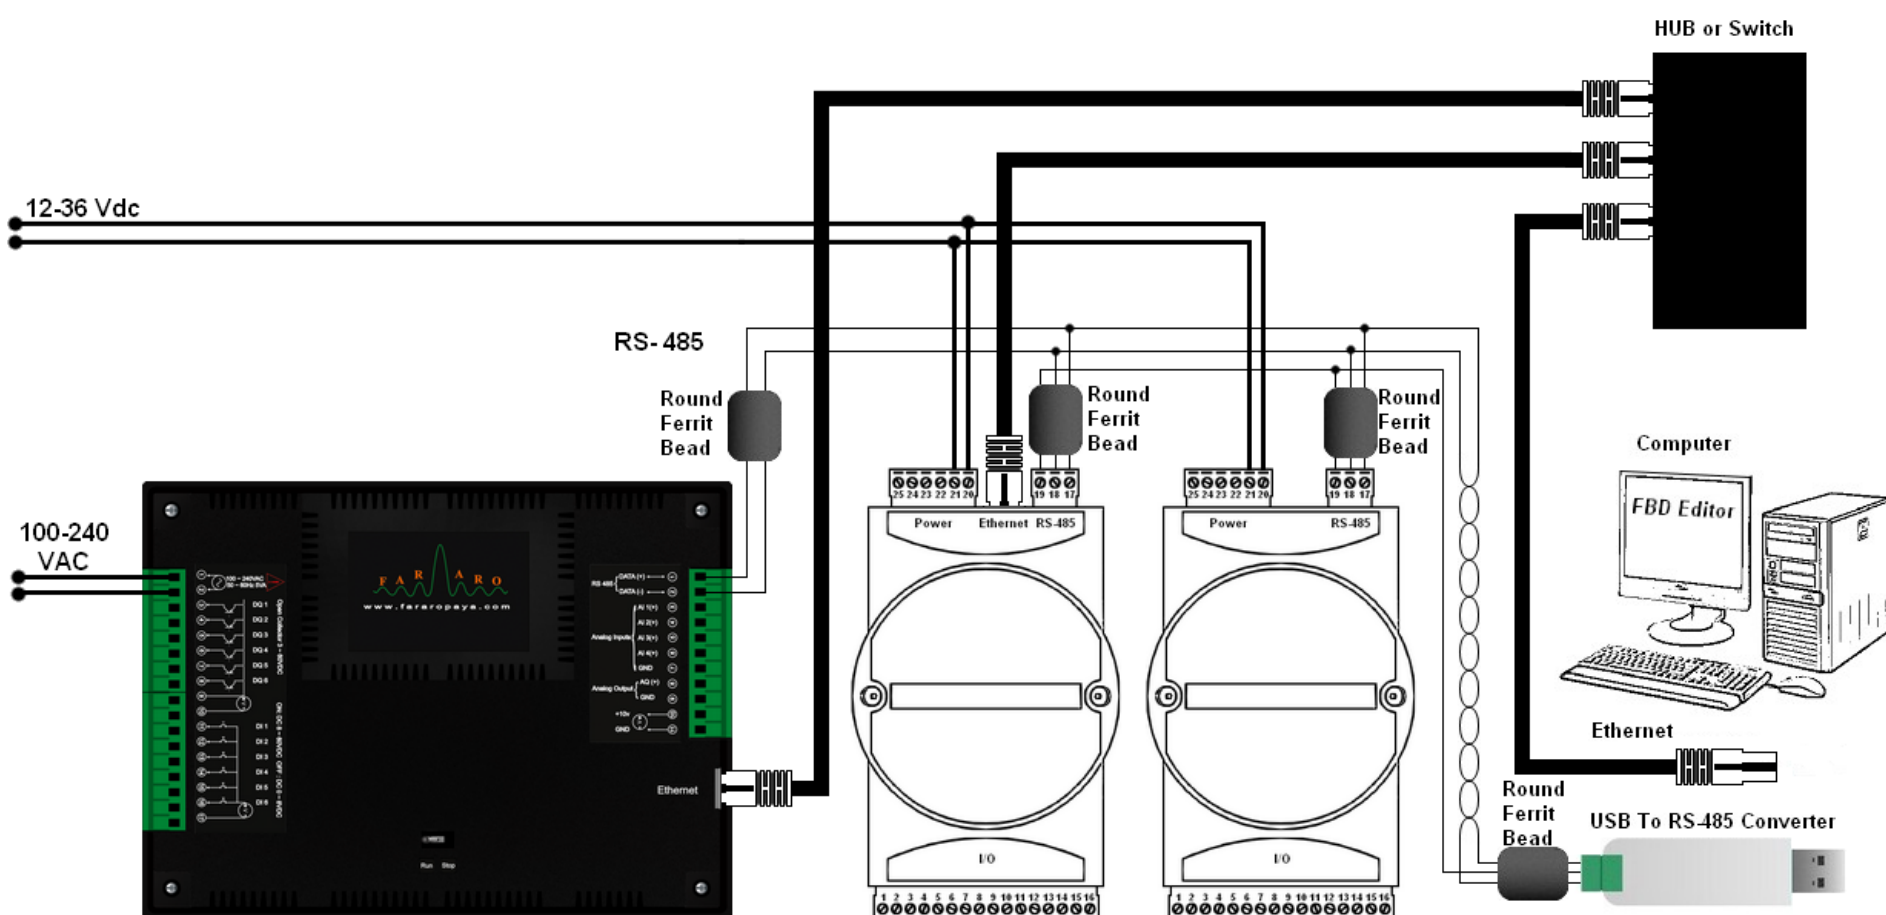


<ul style="list-style-type: none"> ▪ هنگام اتصال سیم های تغذیه به قطب های آن دقت کنید ▪ سیم های تغذیه را نزدیک سیم شبکه RS-485 و سیم های ورودی های آنالوگ قرار ندهید 	توجه
--	------


<ul style="list-style-type: none"> ▪ سیستم شبکه Ethernet هم با کابل کراس کار می کند هم با کابل ساده ▪ برای سیم کشی شبکه RS-485 از کابل PROFIBUS یا از سیم به هم تابیده استفاده کنید ▪ برای کاهش نویز، در ابتدا وانتهای سیم کشی شبکه RS-485 از فریت بید استفاده کنید ▪ سیم کشی شبکه را از خطوط تغذیه و ولتاژ بالا دور نگه دارید 	توجه
--	------

<ul style="list-style-type: none"> ▪ در شبکه RS-485 به طور طبیعی بدون استفاده از Repeater می توان تا ۳۲ دستگاه استفاده کرد ▪ با توجه به اینکه دستگاه های سری PACs می تواند ID ۱ تا ۱۵ را داشته باشد، در یک شبکه تنها می توانیم ۱۵ دستگاه استفاده کنیم ▪ در صورت استفاده از دستگاه هایی که ID نرم افزاری دارند می توان تا ۳۲ دستگاه را در یک شبکه مجزا به کار برد 	توجه
---	------

برای سیم کشی تغذیه دستگاه هایی که دارای ایزولاسیون برای ورودی ها و خروجی ها می باشند و تغذیه آنها مجزا است باید توجه داشت که باید از منابع تغذیه جدا گانه استفاده شود ، دستگاه هایی مانند PACs5100،PACs5120،PACs6131،PACs6380 و استفاده از تغذیه مشترک برای قسمت های ایزوله شده باعث وارد شدن نویز به داخل دستگاه ها می شود و ممکن است خطر عدم عملکرد درست دستگاه ها را در بر داشته باشد.

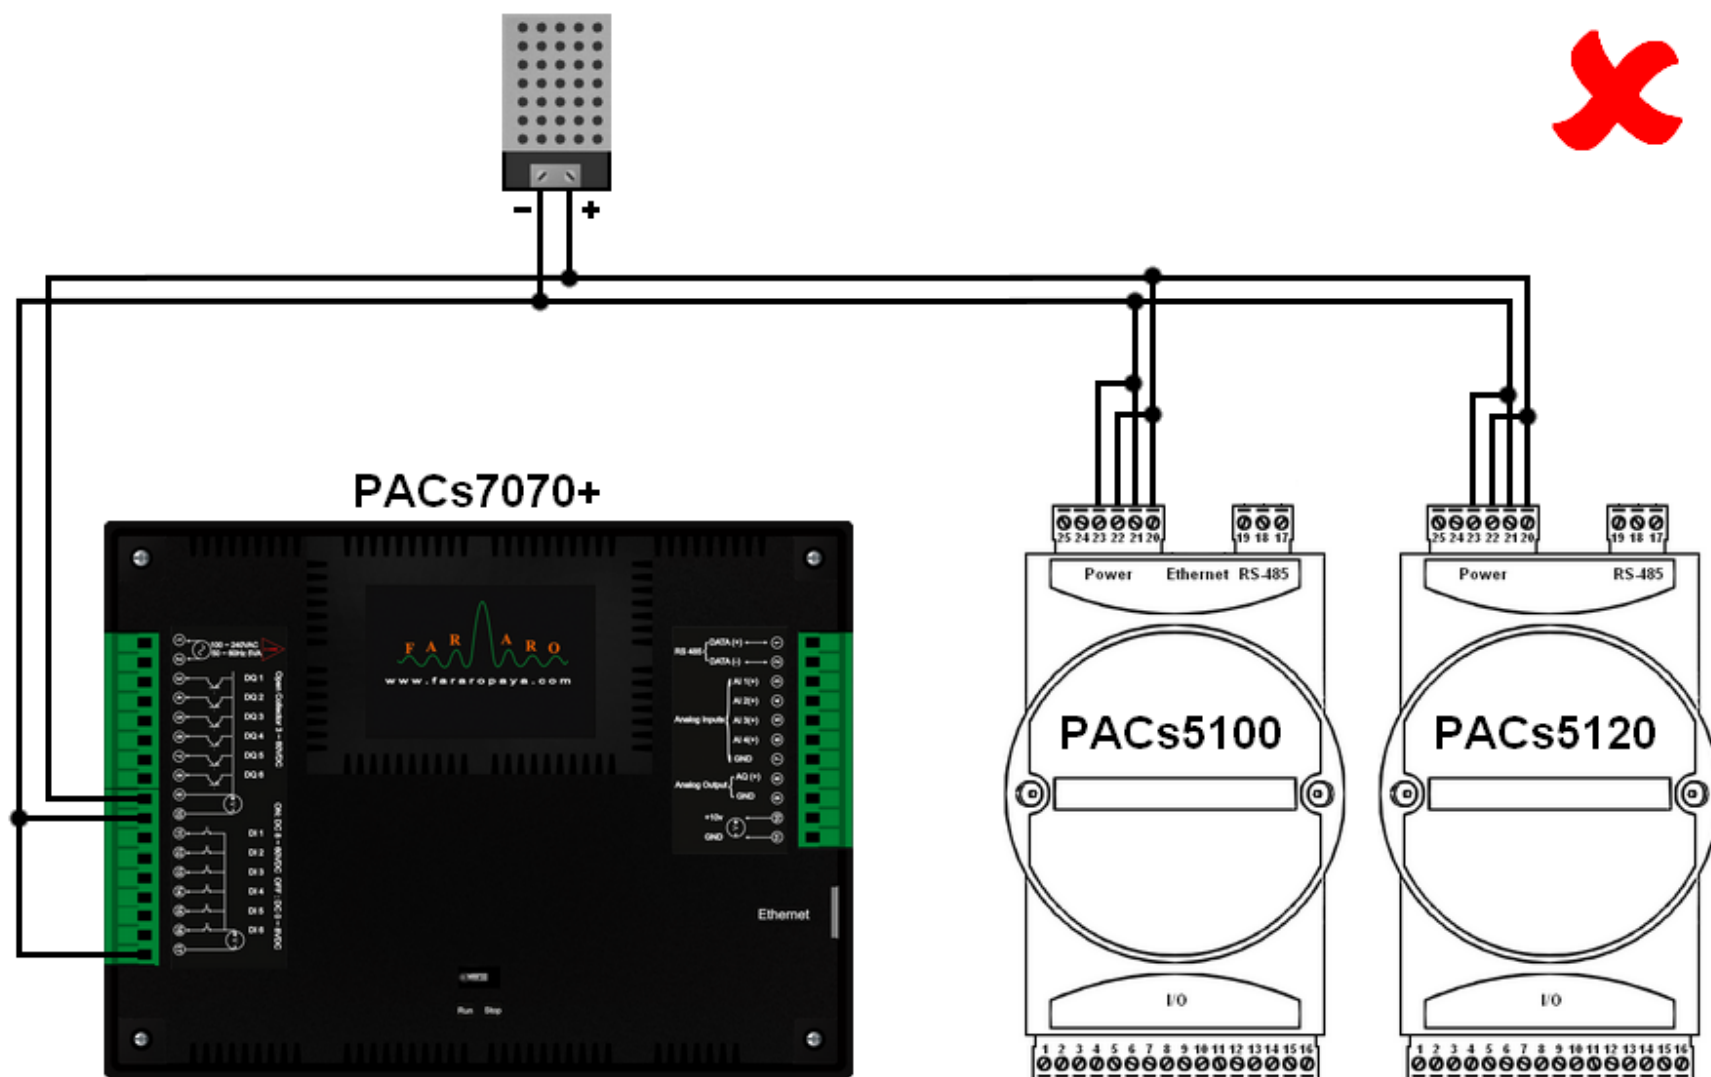

این نوع سیم کشی برای تغذیه دستگاه ها مناسب نمی باشد و توصیه نمی شود.

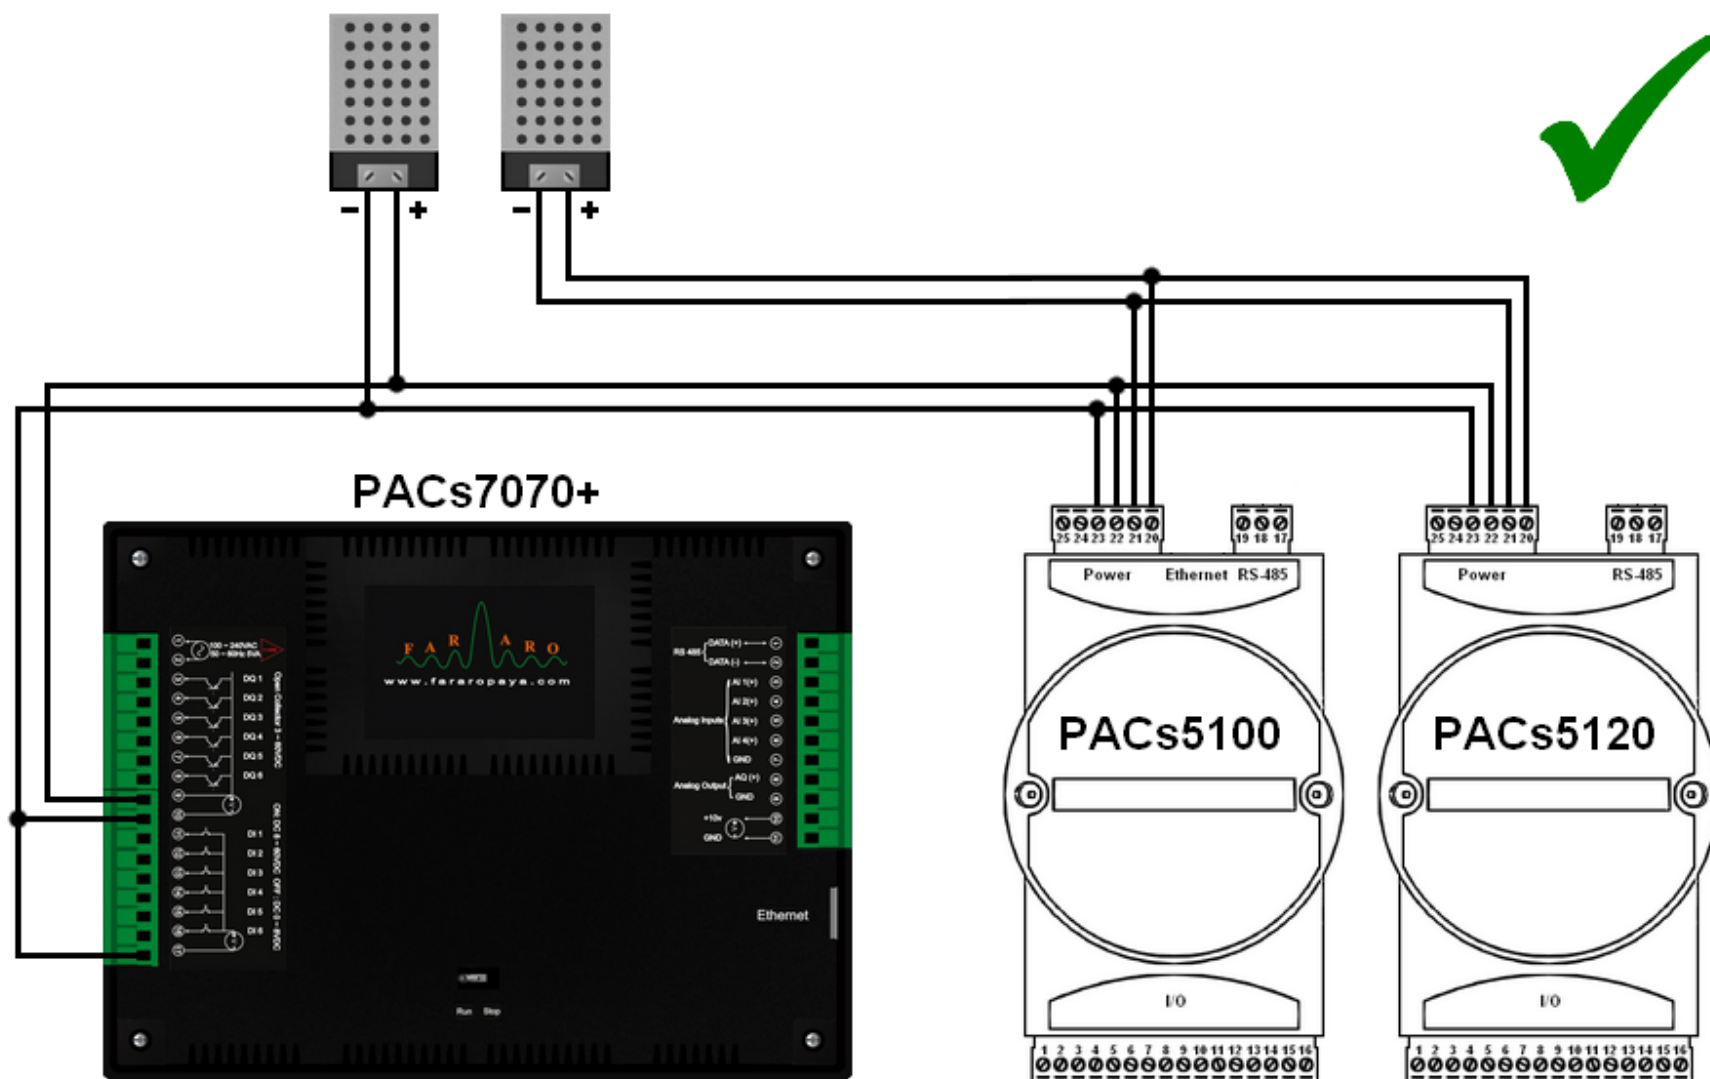


این نوع سیم کشی برای تغذیه دستگاه ها مناسب می باشد و توصیه می شود

۲-۵ ورودی آنالوگ

مبدل آنالوگ به دیجیتال :


مبدل آنالوگ به دیجیتال داخلی دستگاه ۱۰ بیتی می باشد و با توجه با رابطه $2^{10} = 1024$ و محدوده ولتاژ ۰ تا ۱۰ ، ولت دقت اندازه گیری 10/1024 یا ۹/۷۶ میلی ولت می شود. بعبارت دیگر هر واحد از مقدار متغیر AI برابر مقدار ۹/۷۶ میلی ولت می باشد.

• ورودی ولتاژ

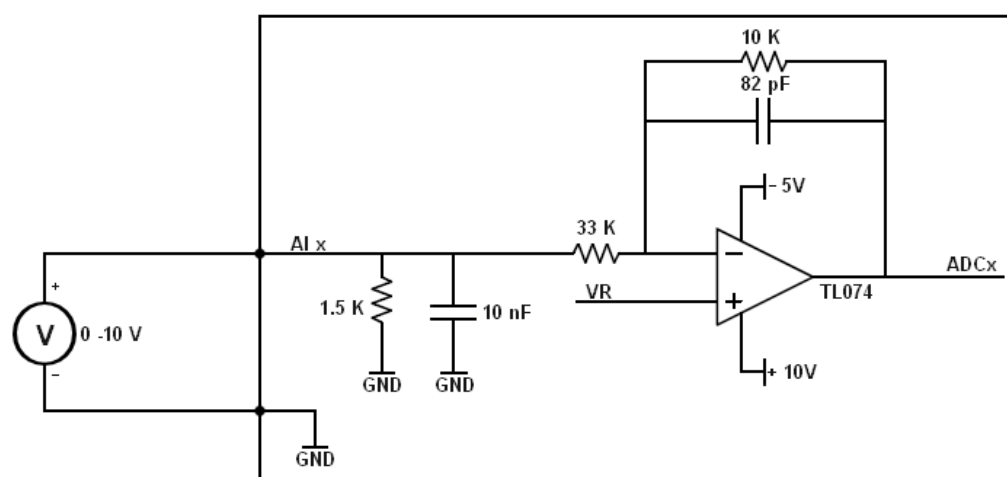

۴ ورودی آنالوگ به دیجیتال ۱۰ بیتی برای مواردی که به دقت بالایی برای نمونه گیری نیاز نیست مفید می باشد. با استفاده از یک پتانسیومتر و خروجی ولتاژ ۱۰ ولت دستگاه می توان ولتاژ متغیر ۰ تا ۱۰ ولت را به ورودی آنالوگ اعمال کرد.


ترمینال GND ورودی های آنالوگ و خروجی ۱۰ ولت به هم وصل می باشند.

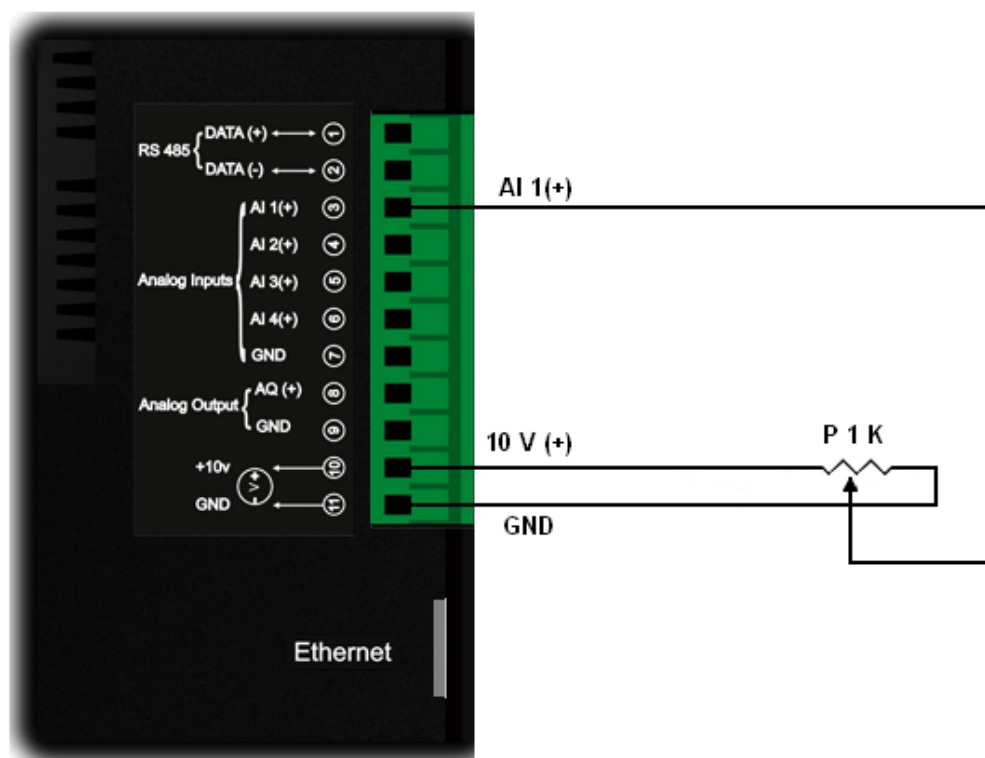

توجه داشته باشید که محدوده ولتاژ برای ورودی آنالوگ ۰ تا ۱۰ ولت می باشد.


برای اطلاعات بیشتر درباره نوشتن برنامه به فایل ها و فیلم های آموزشی و راهنمای نرم افزار FBD Editor مراجعه کنید.

۳-۵ خروجی آنالوگ

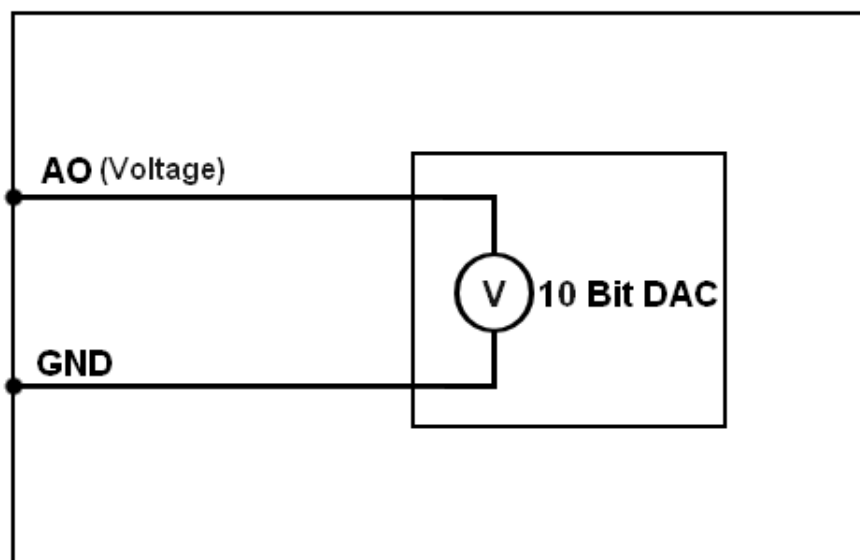


دستگاه PACs7070 دارای یک کانال خروجی آنالوگ ۱۰ بیتی می باشد که می تواند ولتاژ ۰ تا ۱۰ ولت را تولید کند. این کار با تنظیم متغیر خروجی آنالوگ در نرم افزار *FBD Editor* انجام می شود.

در ادامه نحوه اتصال یک Proportional Valve با تحریک ولتاژ به خروجی آنالوگ دستگاه PACs7070 با محدوده ولتاژ تحریک ۰ تا ۱۰ ولت نشان داده شده است

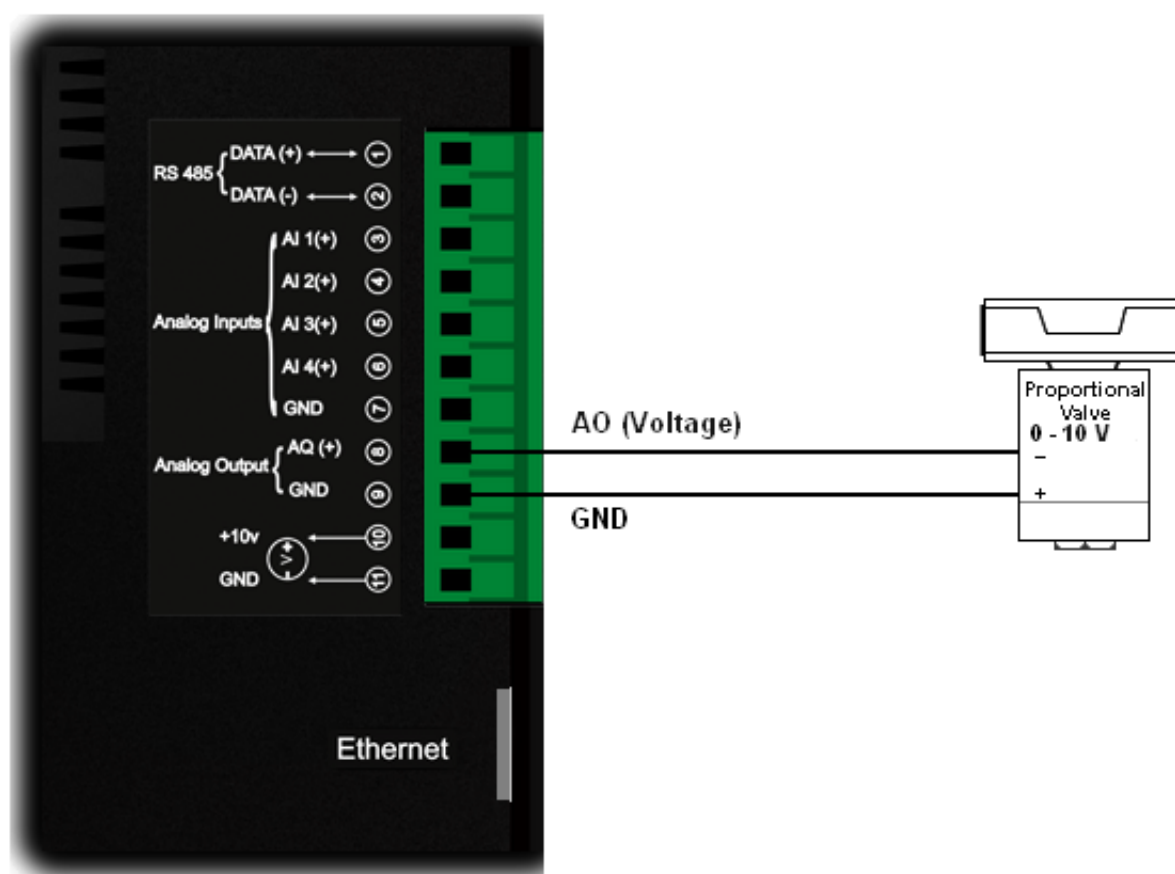


برای اطلاعات بیشتر درباره نوشتن برنامه به فایل ها و فیلم های آموزشی و راهنمای نرم افزار *FBD Editor* مراجعه کنید.

۵-۴ ورودی دیجیتال

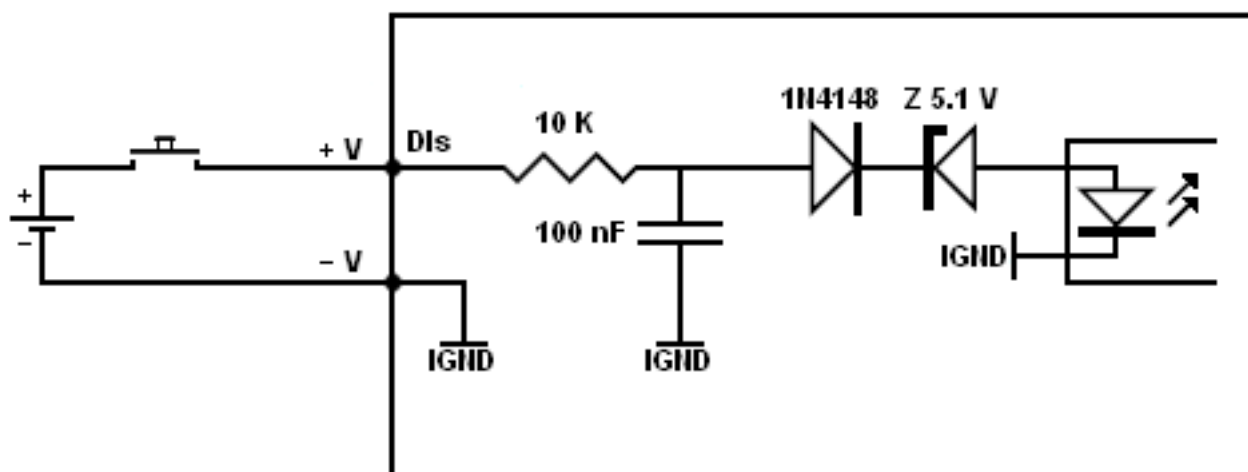


ورودی های دیجیتال دستگاه PACs7070 دارای توانایی اتصال انواع سنسور های از نوع کلید می باشد. در شکل زیر نحوه اتصال کلید به ورودی های دیجیتال نشان داده شده است. برای اتصال کلیدها می توان از منبع تغذیه مشترک یا مجزا استفاده کرد.

ورودی های دیجیتال دستگاه PACs7070 دارای ایزولاسیون می باشند.

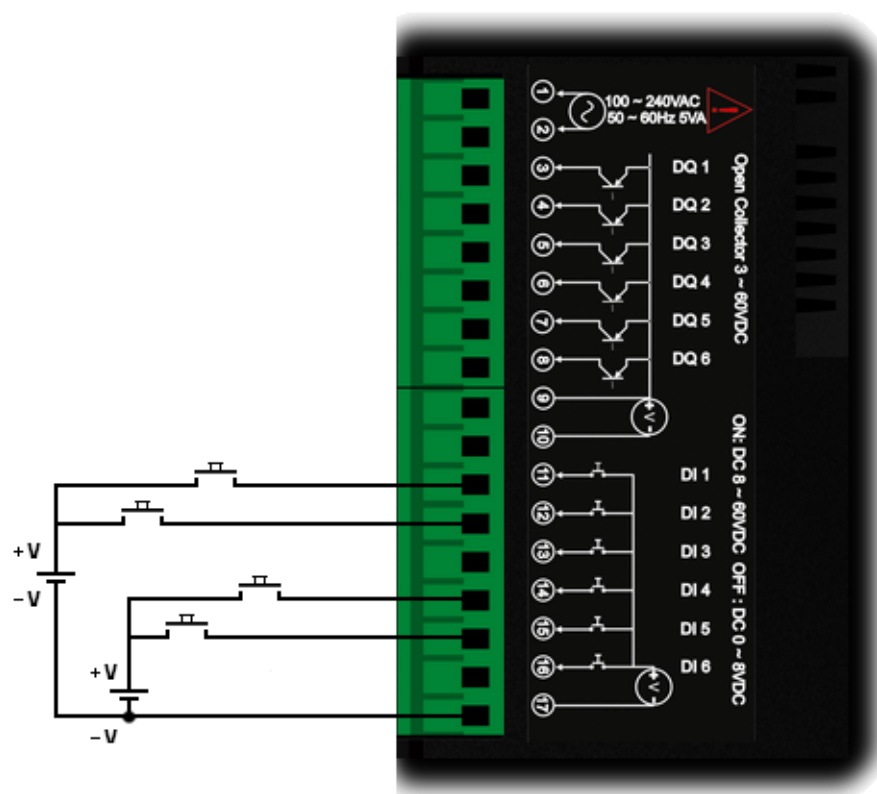


برای اطلاعات بیشتر درباره نوشتن برنامه به فایل ها و فیلم های آموزشی و راهنمای نرم افزار *FBD Editor* مراجعه کنید.

۵-۵ خروجی دیجیتال

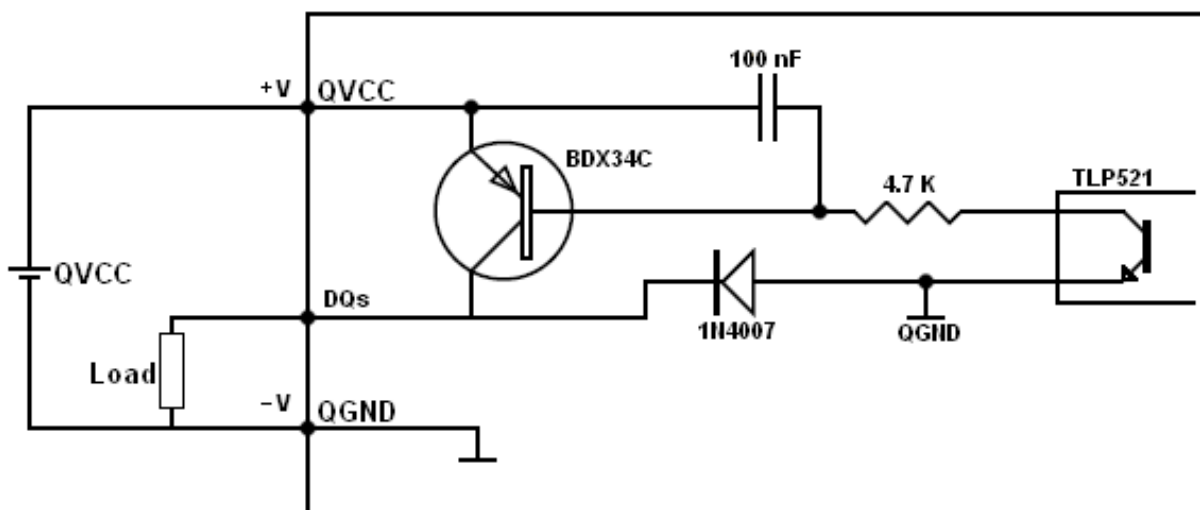


خروجی های دیجیتال دستگاه PACs7070 به صورت کلکتور باز (Open Collector) است و دارای تغذیه خارجی می باشد. انواع بار مانند رله ، کنتاکتور ، لامپ ، شیر های برقی و ... با سطح ولتاژ مختلف را می توان به خروجی های دیجیتال وصل کرد.

خروجی های دیجیتال دستگاه PACs7070 دارای ایزولاسیون می باشند.

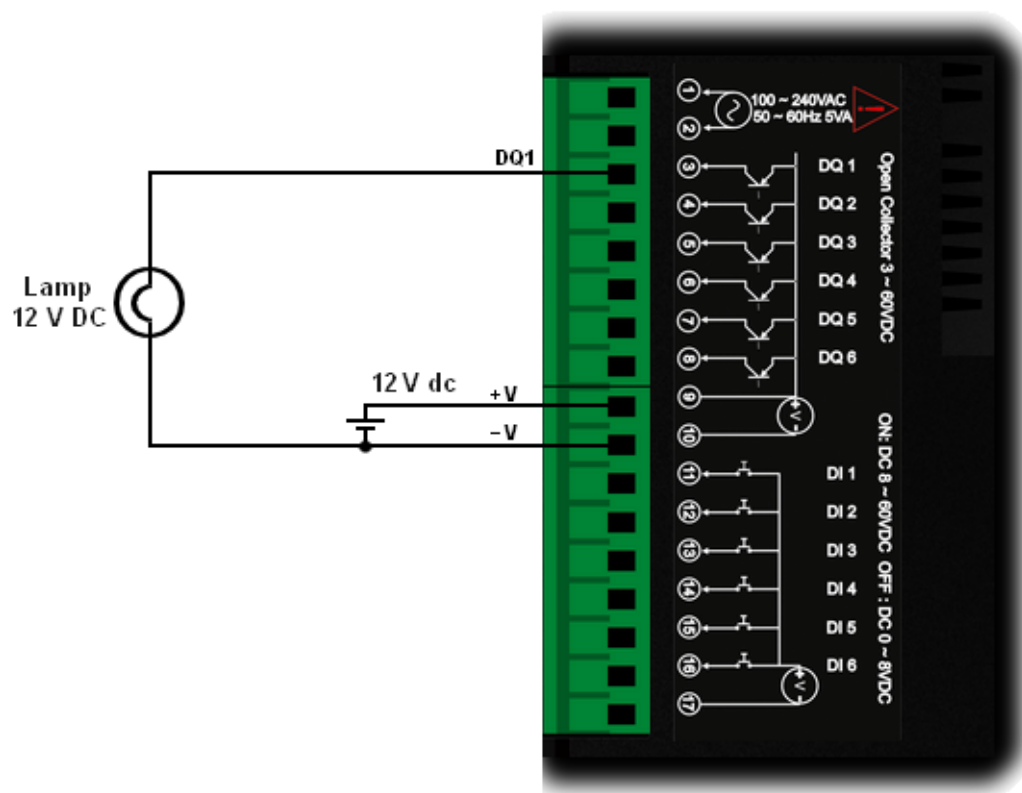

شکل بالا نحوه اتصال یک لامپ ساده را به عنوان خروجی دیجیتال نشان می دهد. ولتاژ و جریان منبع تغذیه متناسب با بار انتخاب می شود. در این شکل ، بدلیل استفاده از لامپ ۱۲ ولت تغذیه خروجی دیجیتال نیز ۱۲ ولت انتخاب شده است. با توجه به شکل ، یک سر لامپ به خروجی دیجیتال DQ1 و سر دیگر به ترمینال منفی منبع تغذیه وصل می شود. منبع تغذیه نیز به ترمینال های تغذیه خروجی دیجیتال وصل می شود. استفاده از لامپ کاربردی ساده از خروجی دیجیتال دستگاه PACs7070 می باشد و می توان از این خروجی استفاده های متنوعی کرد.

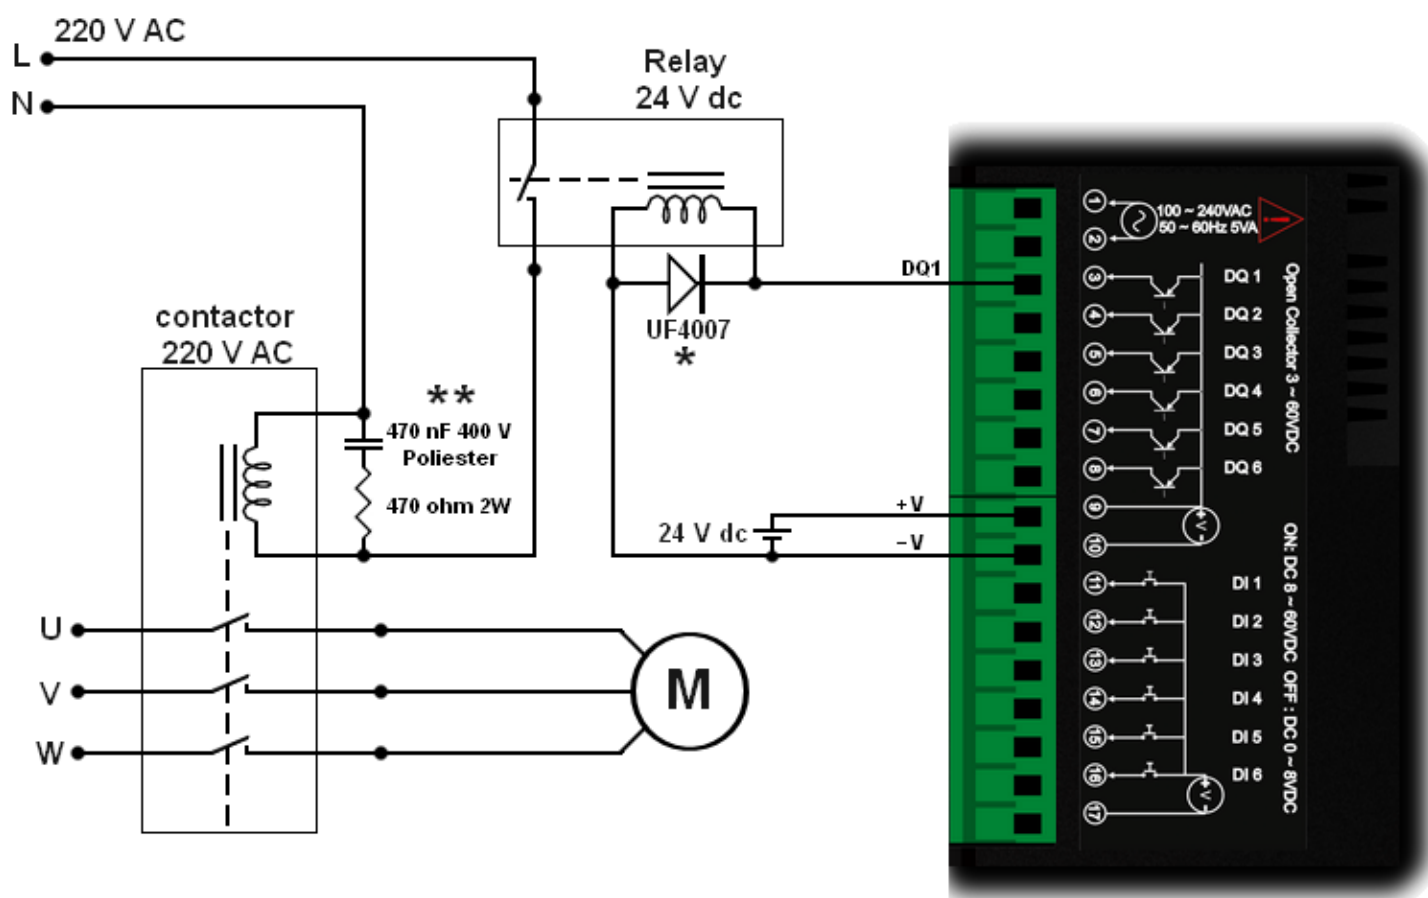

در شکل بالا کنترل موتور سه فاز با خروجی دیجیتال دستگاه PACs7070 نشان داده شده است.

اتصال تغذیه سه فاز به موتور توسط کنتاکتور ۲۲۰ ولت انجام می شود. روی بوبین کنتاکتور از یک مدار RC سری برای کاهش نویز و امواج مغناطیسی استفاده شده است. این کنتاکتور توسط رله ۲۴ ولت کنترل می شود. رله ۲۴ ولت توسط خروجی دیجیتال دستگاه PACs7070 کنترل می شود.

* توصیه می شود روی بوبین رله در خروجی دیجیتال دستگاه از دیود هرز گرد استفاده شود.


** توصیه می شود برای کاهش نویز و امواج مغناطیسی حاصل از تحریک شدن بوبین کنتاکتور و بالا بردن پایداری سیستم از مدار RC مطابق شکل استفاده شود.

برای اطلاعات بیشتر درباره نوشتن برنامه به فایل ها و فیلم های آموزشی و راهنمای نرم افزار FBD Editor مراجعه کنید

۵-۶ خروجی PWM

PWM یا مدولاسیون پهنای پالس ، یک راه بسیار موثر برای فراهم کردن مقدار مطلوبی توان بین ماکزیمم و مینیمم آن است. یک سوئیچ قدرت ساده در زمانی که روشن است تمامی ولتاژ منبع را عبور می دهد و با تنظیم زمان روشن و خاموش بودن آن می توان مقدار مشخصی توان را به بار منتقل کرد. این کار توسط پالس PWM انجام می شود.

خروجی های دیجیتال دستگاه PACs7070 دارای قابلیت تولید پالس PWM می باشد که توسط نرم افزار *FBD Editor* می تواند فعال یا غیر فعال شود. از ویژگی های خروجی PWM دستگاه متغیر بودن فرکانس و *Duty Cycle* در خروجی می باشد و توسط آن می توان انواع *Proportional Valve* ها ، *SSR* ها ، *DC Motor* ها و ... را کنترل کرد. باید توجه داشت که خروجی های دیجیتال PACs7070 کلکتور باز می باشد و باید از مقاومت *Pull Down* در خروجی استفاده کرد.

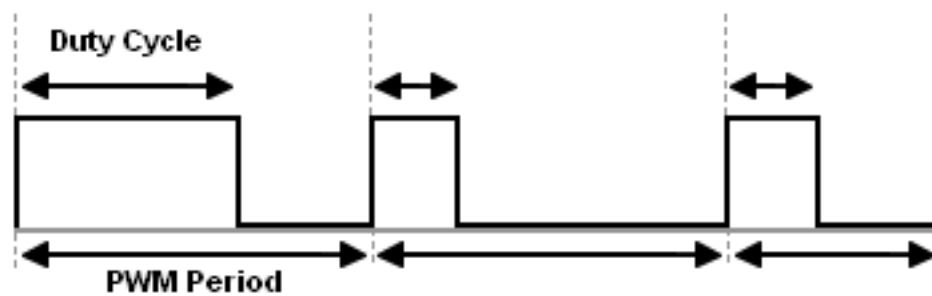

با توجه به نمودار بالا ، *Duty Cycle* پالس PWM توسط متغیر *PWM_CHx_Duty* تنظیم می شود. باید توجه داشت که برای هر کانال این پارامتر به طور جداگانه قابل تنظیم است. همچنین *PWM Period* توسط متغیر *PWM_Period* در نرم افزار *FBD Editor* قابل تنظیم است. این پارامتر برای تمام کانال ها مشترک می باشد.

محاسبه فرکانس پالس PWM و Duty Cycle :

$$F_{PWM} = \frac{18000000}{PWM_Period}$$

فرکانس پالس PWM از رابطه روبرو محاسبه می شود.

با توجه به رابطه بالا ، برای بدست آوردن فرکانس ۵۰ Hz مقدار *PWM Period* باید برابر ۳۶۰۰۰۰ قرار گیرد.

Duty Cycle می تواند مقداری بین ۰ تا *PWM Period*-1 داشته باشد. در صورت قرار دادن *Duty Cycle* برابر *PWM Period* خروجی برابر صفر می شود و در صورت قرار دادن این مقدار بیشتر از مقدار *PWM Period* خروجی یک (برابر سطح ولتاژ خروجی دیجیتال) می شود.

نرخ تغییر تنظیمات PWM :

زمان مورد نیاز برای اعمال تغییرات در خروجی PWM ، ۲۵۰ میلی ثانیه می باشد. به عبارت دیگر در هر ثانیه ۴ بار می توان مقادیر جدید در متغیر های PWM قرار داد. در صورت ایجاد تغییرات متناوب و سریع در بلوک PWM ، این تغییرات در خروجی اعمال نمی شود و تنها با گذشت زمان مورد نیاز پس از آخرین تغییر ، پالس PWM با مقادیر جدید در خروجی تولید می شود.


مثال:

برای تولید پالس PWM با فرکانس ۱۰۰ Hz و Duty Cycle ۲۵٪ ابتدا مقدار PWM Period را بدست می آوریم.

$$PWM_Period = \frac{18000000}{F_{PWM}} = \frac{18000000}{100} = 180000$$

$$PWM_CHx_Duty = \frac{PWM_Period \times 25}{100} = \frac{180000 \times 25}{100} = 45000$$

سپس مقدار PWM Duty را بدست می آوریم.

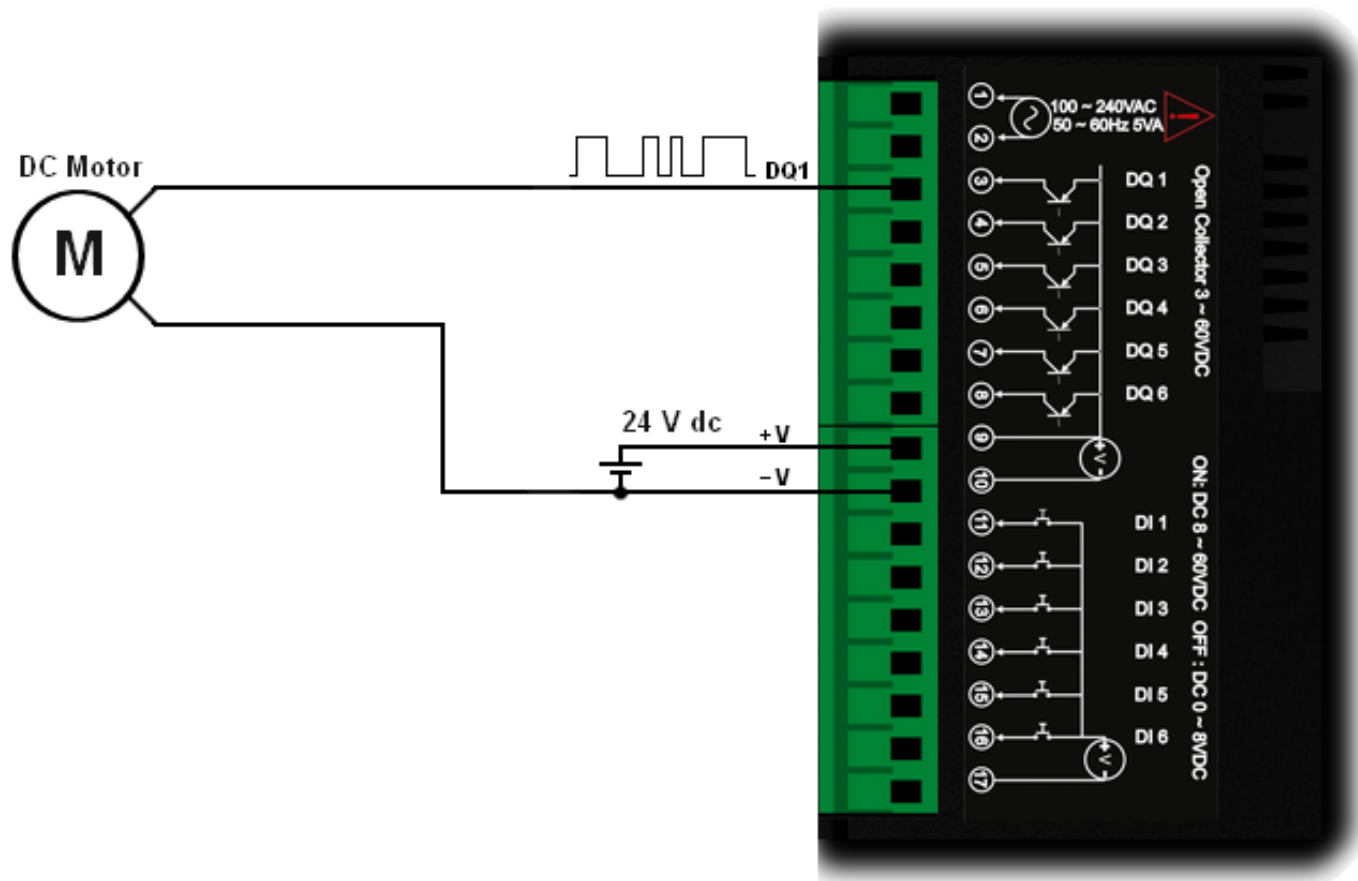

از خروجی PWM دستگاه می توان برای کنترل موتور DC استفاده کرد. با کنترل Duty Cycle سیگنال PWM می توان سطح توان انتقالی به موتور را کنترل کرد در نتیجه سرعت موتور کنترل می شود. نوع تغذیه مورد استفاده برای خروجی دیجیتال باید متناسب با مصرف موتور باشد.

برای اطلاعات بیشتر درباره نوشتن برنامه به فایل ها و فیلم های آموزشی و راهنمای نرم افزار FBD Editor مراجعه کنید.

۶- راه اندازی

۶-۱ مراحل روشن شدن و فلوچارت

با روشن کردن دستگاه ، نرم افزار داخلی نوع ریست شدن دستگاه را بررسی می کند و در متغیری در حافظه کد مربوط به آن را ذخیره می کند. توسط تابع Powerup Status در نرم افزار *FBD Editor* می توان این کد را خواند و نوع ریست شدن را تشخیص داد. (برای اطلاعات بیشتر در مورد Powerup Status به نرم افزار *FBD Editor* مراجعه کنید)

سپس ID دستگاه خوانده می شود و کارت حافظه داخلی راه اندازی می شود. در صورت عدم موفقیت در راه اندازی کارت حافظه سیستم تلاش مجدد می کند و این عمل تا سه مرتبه تکرار می شود. در این مرحله اگر کارت حافظه ، بدلیل خراب بودن کارت و یا عدم وجود کارت در دستگاه راه اندازی نشود دستگاه خطا صادر می کند. (در این ورژن این خطا در دسترس کاربر نمی باشد)


پس از بررسی کارت حافظه ، در گاه *Ethernet* دستگاه راه اندازی می شود. در صورت عدم وجود دستگاه در شبکه و نداشتن اتصال به کابل *Ethernet* ، دستگاه با کمی تاخیر در گاه *Ethernet* راه اندازی می کند.

سپس وضعیت کلید RUN/STOP دستگاه بررسی می شود. اگر دستگاه در حالت STOP باشد در یک حلقه قرار می گیرد و تنها I/O های دستگاه Refresh می شوند و درگاه سریال دستگاه با *Baud Rate 38400* در حالت slave قرار می گیرد و روی نمایشگر *HMI* منوی کاربری تنظیمات دستگاه نشان داده می شود.

با RUN شدن دستگاه ، فایل بانک تصاویر در صورت وجود ، از روی کارت حافظه بر روی رم بارگذاری می شود. این فایل توسط نرم افزار *FBD Editor* ساخته می شود و شامل تصاویر به کار برده شده در *HMI* می باشد. این فایل با پسوند PIC. می باشد و اسم دستگاه در پروژه به عنوان نام فایل در نظر گرفته می شود.

سپس برنامه نوشته شده توسط نرم افزار *FBD Editor* روی دستگاه بررسی می شود. نرم افزار *FBD Editor* برای برنامه نوشته شده یک کد تشخیص خطای CRC تولید می کند و همراه با برنامه روی دستگاه دانلود می شود. با بررسی کد CRC در صورت داشتن خطا در برنامه دستگاه وارد حالت STOP شده و پیغام Application CRC Error به نشانه این که برنامه دارای مشکل می باشد (دانلود شدن ناقص برنامه یا دلایل دیگر) روی نمایشگر *HMI* نشان داده می شود. برای خارج شدن از این حالت باید برنامه به طور صحیح و کامل روی دستگاه دانلود شود. در صورت صحت کد CRC در برنامه ، تنظیمات داخلی پورت ها و I/O ها به روز رسانی می شوند و سپس برنامه نوشته شده در دستگاه اجرا می شود و در صورت وجود صفحات *HMI* در برنامه ، این صفحات روی نمایشگر *HMI* نشان داده می شود.

در این مرحله سیستم در یک حلقه قرار گرفته و به صورت Cyclic (چرخشی) I/O ها به روز رسانی می شوند ، برنامه کاربر اجرا می شود و در صورت Master بودن دستگاه تبادل اطلاعات انجام می شود. تنها با STOP کردن دستگاه اجرای این حلقه متوقف می شود و وارد حلقه STOP می شود. در ادامه فلوچارت مراحل روشن شدن دستگاه و نحوه اجرای برنامه داخلی دستگاه آمده است.

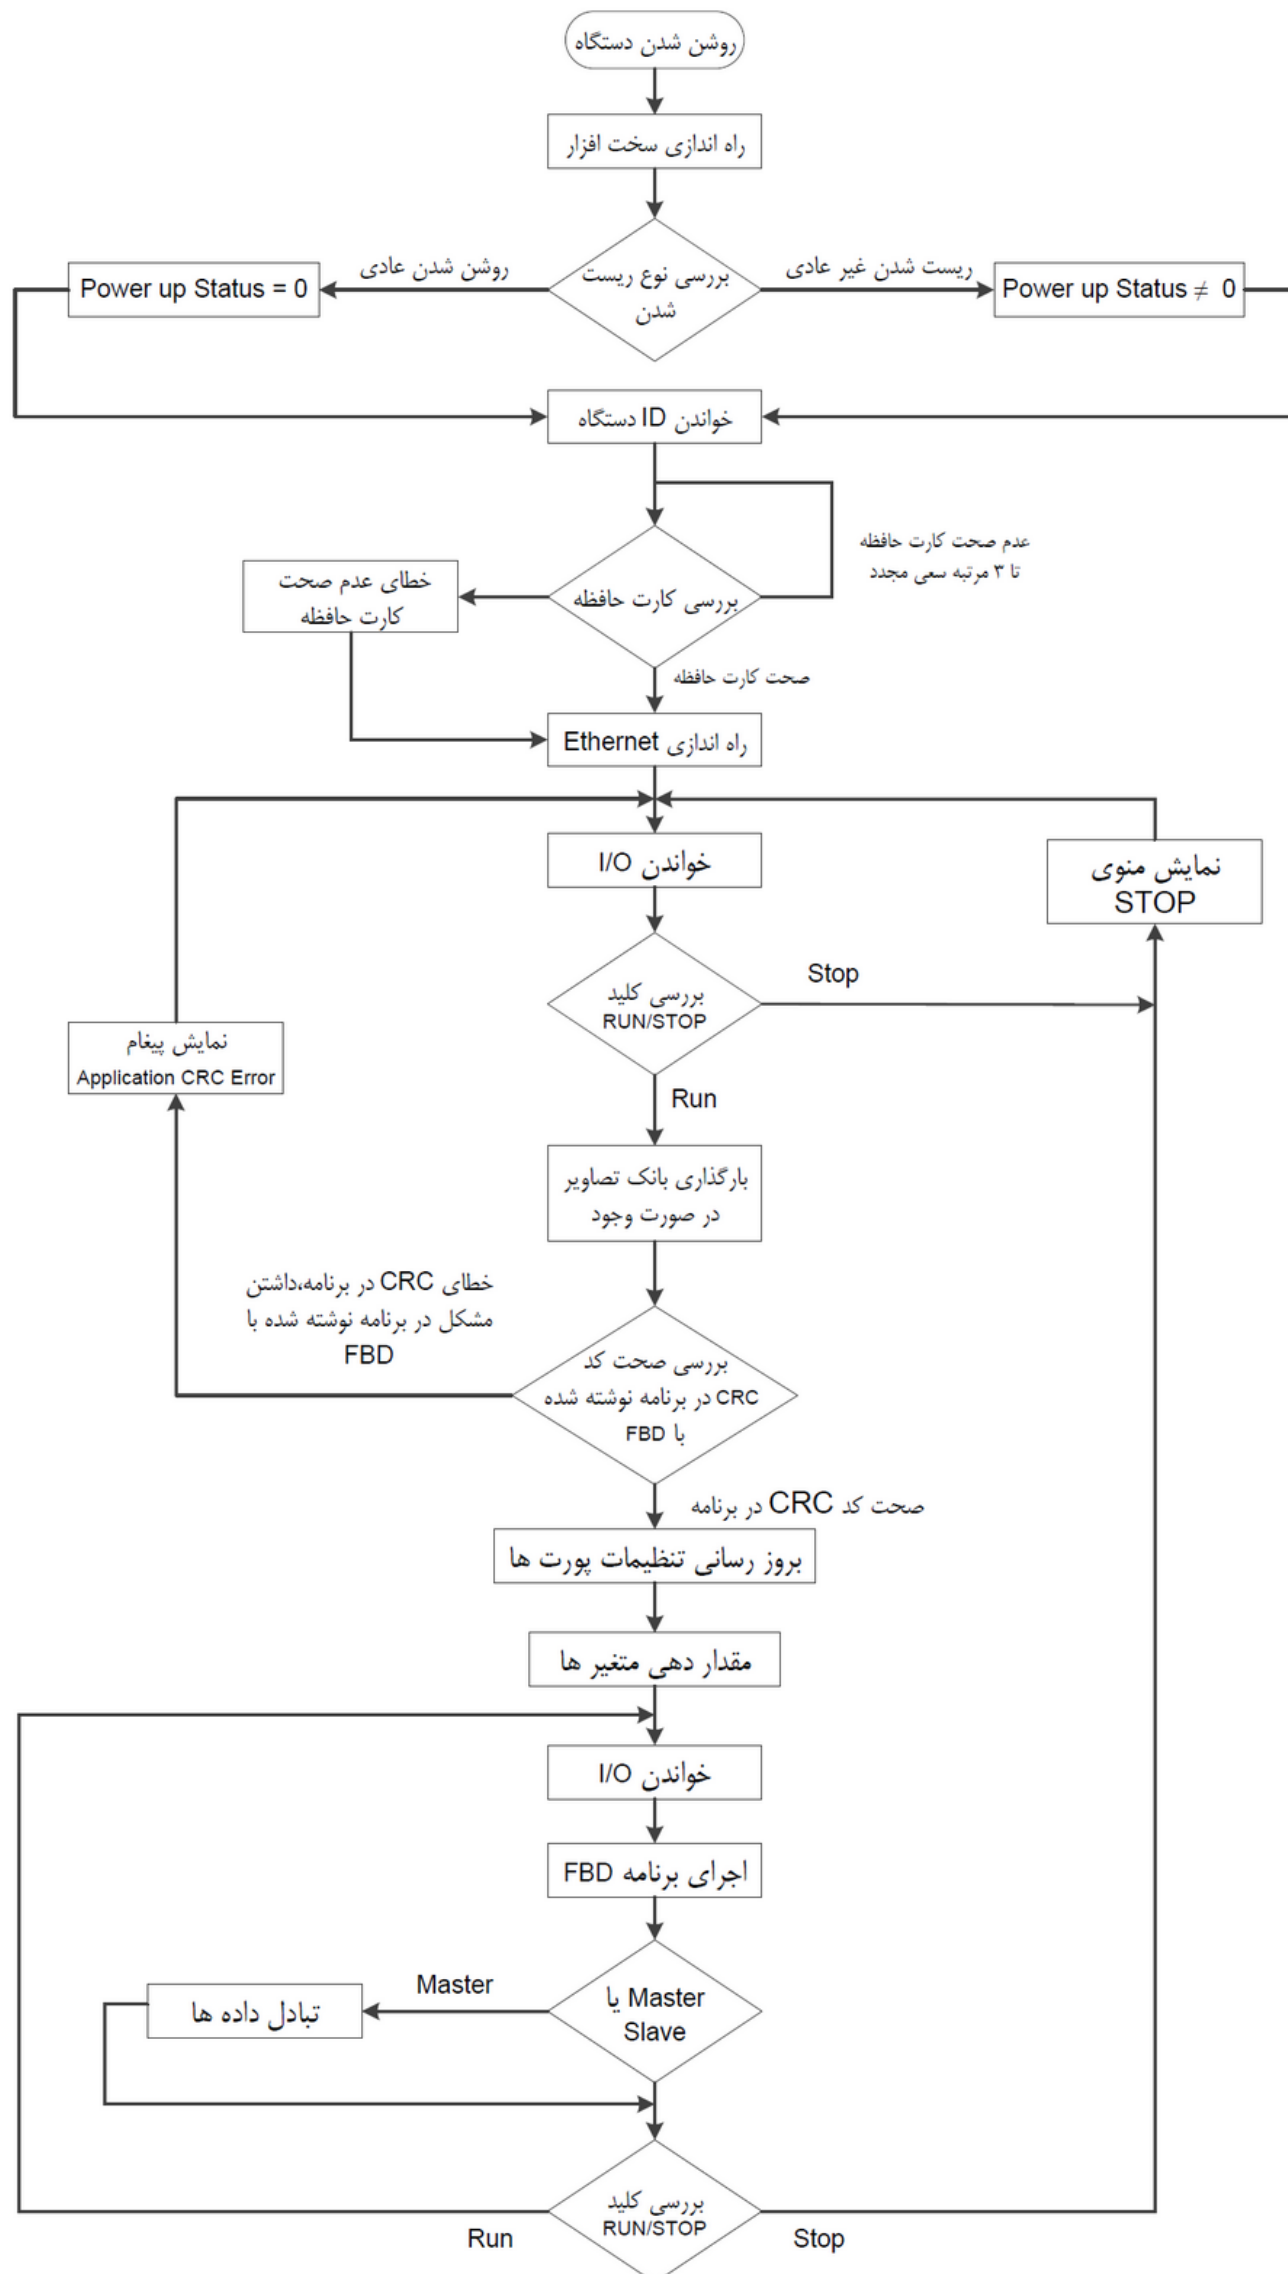

۲-۶ متغیر های PACs7070 در نرم افزار FBD

مقدار پیش فرض	نوع متغیر	آدرس	نام متغیر
0	Bit	1	DI1
0	Bit	2	DI2
0	Bit	3	DI3
0	Bit	4	DI4
0	Bit	5	DI5
0	Bit	6	DI6
0	Bit	9	DO1
0	Bit	10	DO2
0	Bit	11	DO3
0	Bit	12	DO4
0	Bit	13	DO5
0	Bit	14	DO6
0	Unsigned Word	2	AO
0	Unsigned Word	3	AI_1
0	Unsigned Word	4	AI_2
0	Unsigned Word	5	AI_3
0	Unsigned Word	6	AI_4
0	Bit	97	Buzzer
0	Unsigned Char	14	ObjectID
0	Unsigned Char	15	EventID
0	Bit	121	PWM_CH1_Enable
0	Bit	122	PWM_CH2_Enable
0	Bit	123	PWM_CH3_Enable
0	Bit	124	PWM_CH4_Enable
0	Bit	125	PWM_CH5_Enable
0	Bit	126	PWM_CH6_Enable
50000	Unsigned Long	5	PWM_Period
0	Unsigned Long	6	PWM_CH1_Duty
0	Unsigned Long	7	PWM_CH2_Duty
0	Unsigned Long	8	PWM_CH3_Duty
0	Unsigned Long	9	PWM_CH4_Duty
0	Unsigned Long	10	PWM_CH5_Duty



0	Unsigned Long	11	PWM_CH6_Duty
0	Unsigned Char	1	DIs
0	Unsigned Char	2	DQs
0	Unsigned Char	16	PWMs_Enable



توضیح متغیر های PACs7070 در نرم افزار FBD

ورودی دیجیتال

مقدار اولیه	توضیحات	بیت	Dlx
0	متغیر مقدار خوانده شده از ورودی دیجیتال	[0]	Digital input value

مقدار اولیه	توضیحات	بیت	Dls
0	این متغیر مقدار تمام ورودی های دیجیتال را بصورت بایت نشان می دهد.	[7:0]	Digital Inputs Value

خروجی دیجیتال

مقدار اولیه	توضیحات	بیت	DOx
0	متغیر مقدار خروجی دیجیتال	[0]	Digital Output value

مقدار اولیه	توضیحات	بیت	DQs
0	این متغیر مقدار تمام خروجی های دیجیتال را بصورت بایت نشان می دهد.	[7:0]	Digital Outputs Value

خروجی آنالوگ

مقدار اولیه	توضیحات	بیت	AO
0	متغیر مقدار خروجی آنالوگ. مقدار مجاز بین ۰ تا ۱۰۲۴ می باشد.	[9:0]	Analog Output value

ورودی آنالوگ

مقدار اولیه	توضیحات	بیت	AI_x
0	متغیر مقدار خوانده شده از آنالوگ به دیجیتال	[9:0]	Analog Input Value

خروجی PWM

مقدار اولیه	توضیحات	بیت	PWM_CHx_Enable
0	یک کردن این بیت تولید پالس PWM را در خروجی دیجیتال مورد نظر فعال می کند. صفر کردن این بیت خروجی های دیجیتال را به حالت عادی بر می گرداند. برای عملکرد این بیت، ابتدا باید بلوک PWM فعال شود.	[0]	Enable PWM Output

مقدار اولیه	توضیحات	بیت	PWM_Period
0	این متغیر زمان تناوب پالس PWM را مشخص می کند و می تواند مقدار بین ۰ تا ۴۲۹۴۹۶۷۲۹۶ را داشته باشد. فرکانس از رابطه $F_{PWM} = \frac{18000000}{PWM_Period}$ محاسبه می شود.	[31:0]	PWM Pulse Period

مقدار اولیه	توضیحات	بیت	PWM_CHx_Duty
0	این متغیر Duty Cycle پالس PWM را مشخص می کند و می تواند مقدار بین ۰ تا ۴۲۹۴۹۶۷۲۹۶ را داشته باشد. در صورتی که مقدار Duty Cycle با Period برابر باشد خروجی PWM صفر می شود. در صورتی که مقدار Duty Cycle از Period بیشتر باشد خروجی PWM برابر سطح ولتاژ خروجی دیجیتال می شود.	[31:0]	PWMDuty Cycle

مقدار اولیه	توضیحات	بیت	PWMs_Enable
0	یک کردن این بیت تولید پالس PWM را در خروجی های دیجیتال فعال می کند. صفر کردن این بیت خروجی های دیجیتال را به حالت عادی بر می گرداند. هر کانال PWM باید توسط بیت مربوطه نیز فعال شود.	[0]	Enable PWM Block

متغیر های دیگر

مقدار اولیه	توضیحات	بیت	Buzzer
0	این بیت مربوط به بازر داخلی دستگاه می باشد. یک کردن این بیت بازر را فعال می کند.	[0]	Buzzer

مقدار اولیه	توضیحات	بیت	ObjectID
0	این متغیر کد Object موجود روی صفحه HMI را که عملی روی آن انجام شده است، می دهد (برای اطلاعات بیشتر به راهنمای نرم افزار FBD Editor مراجعه کنید)	[7:0]	ObjectID

مقدار اولیه	توضیحات	بیت	EventID
0	این متغیر کد نوع عملی که روی Object های موجود در صفحه HMI انجام شده است را می دهد. (برای اطلاعات بیشتر به راهنمای نرم افزار FBD Editor مراجعه کنید)	[7:0]	EventID

۶-۳ برنامه ریزی با نرم افزار FBD Editor

برای برقراری ارتباط بین دستگاه PACs7070 و نرم افزار FBD Editor با شبکه RS-485 به ترتیب زیر عمل کنید:

سیم کشی تغذیه دستگاه را انجام دهید و شبکه RS-485 را بین دستگاه و کامپیوتر ایجاد کنید (۵-۱ تغذیه دستگاه و شبکه). دستگاه را تا انجام کامل مراحل زیر روشن نکنید. ID دستگاه را توسط کلید Config ID انتخاب کنید و دستگاه را در حالت Stop قرار دهید. نرم افزار FBD Editor را اجرا کنید، یک پروژه جدید ایجاد کنید و دستگاه PACs7070 را به پروژه اضافه کنید. ID دستگاه در نرم افزار FBD Editor را تنظیم کنید. نوع شبکه را RS-485 انتخاب کنید و تنظیمات مربوط به شبکه و درگاه سریال را برای ارتباط با دستگاه انجام دهید. برنامه خود را در نرم افزار FBD Editor بنویسید. (به Help نرم افزار FBD Editor مراجعه کنید)

سیم کشی تغذیه و شبکه را بررسی کنید و از درستی آن اطمینان حاصل کنید. توجه کنید دستگاه در حالت Stop باشد و سپس آن را روشن کنید. برنامه را روی دستگاه دانلود کنید و پس از اتمام دانلود، دستگاه را در حالت RUN قرار دهید.

در این حالت اگر پیغام خطای Application CRC Error روی صفحه HMI نشان داده شود برنامه به خوبی روی دستگاه دانلود نشده است و اجرا نمی شود. باید دستگاه را در حالت STOP قرار داد و برنامه را دوباره روی دستگاه دانلود کرد.




برای برقراری ارتباط بین دستگاه PACs7070 و نرم افزار FBD Editor با شبکه Ethernet به ترتیب زیر عمل کنید:

سیم کشی تغذیه دستگاه را انجام دهید و شبکه Ethernet را بین دستگاه و کامپیوتر ایجاد کنید (۵-۱ تغذیه دستگاه و شبکه). دستگاه را تا انجام کامل مراحل زیر روشن نکنید. نرم افزار FBD Editor را اجرا کنید، یک پروژه جدید ایجاد کنید و دستگاه PACs7070 را به پروژه اضافه کنید. IP دستگاه در نرم افزار FBD Editor را تنظیم کنید. نوع شبکه را Ethernet انتخاب کنید و تنظیمات مربوط به شبکه Ethernet را برای ارتباط با دستگاه انجام دهید. برنامه خود را در نرم افزار FBD Editor بنویسید. (به Help نرم افزار FBD Editor مراجعه کنید)

سیم کشی تغذیه و شبکه را بررسی کنید و از درستی آن اطمینان حاصل کنید. توجه کنید دستگاه در حالت Stop باشد و سپس آن را روشن کنید. برنامه را روی دستگاه دانلود کنید و پس از اتمام دانلود، دستگاه را در حالت RUN قرار دهید.

در این حالت اگر پیغام خطای Application CRC Error روی صفحه HMI نشان داده شود برنامه به خوبی روی دستگاه دانلود نشده است و اجرا نمی شود. باید دستگاه را در حالت STOP قرار داد و برنامه را دوباره روی دستگاه دانلود کرد.

۷- مشخصه مکانیکی

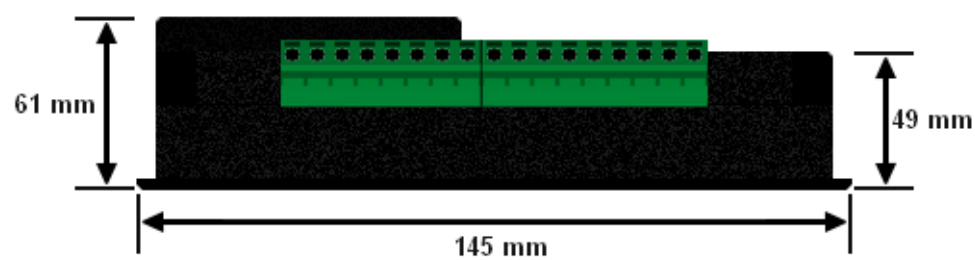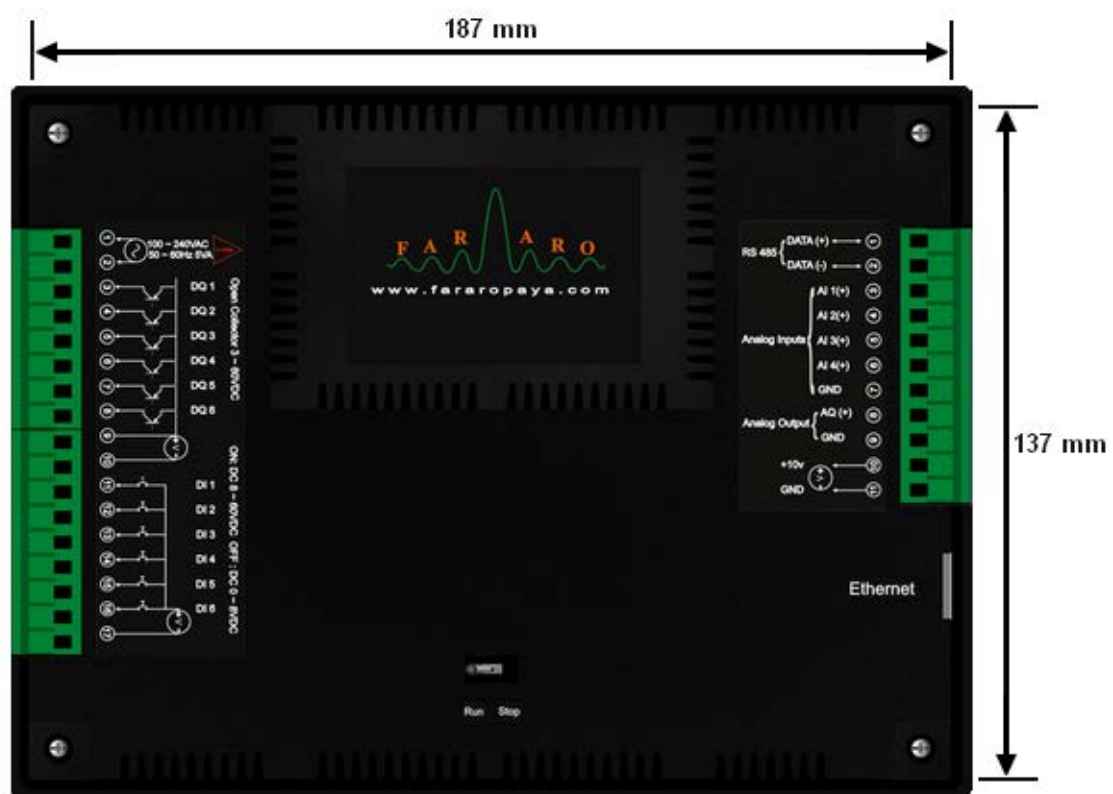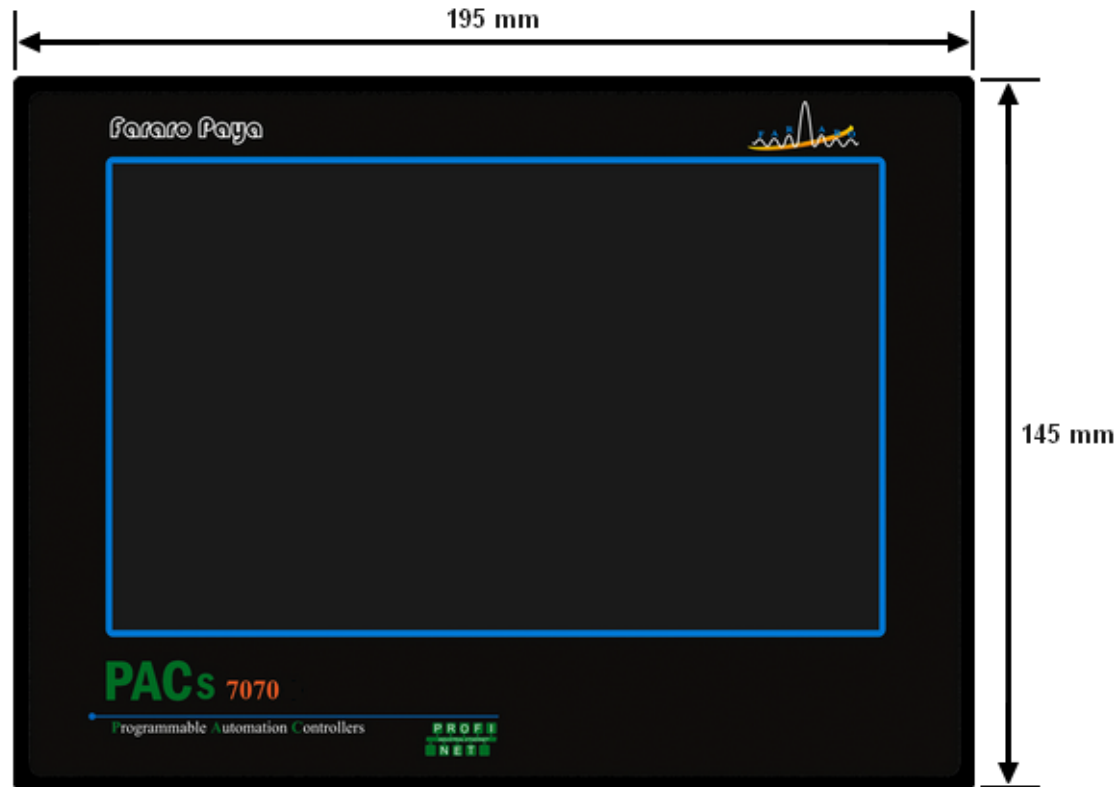

۸- منابع مرتبط

- PAC7070 ، برنامه نوشته شده با *LabView* برای مانیتورینگ دستگاه
- برنامه های آماده برای پیاده سازی *Data Logger* و *Webserver* با دستگاه PACs7070 در نرم افزار *FBD Editor*
- مثال های کار بردی در نرم افزار *FBD Editor*

واژه نامه

مبدل آنالوگ به دیجیتال ، Analog To Digital	A/D
آی سی مبدل آنالوگ به دیجیتال	AD7714
خانواده ای از میکروکنترلر ۸ بیتی که توسط شرکت ATMEL ساخته شده است	AVR
باتری پشتیبان برای نگه درای اطلاعات RTC و حافظه غیر فرار	Backup Battery
نرخ ارسال و دریافت داده در ارتباط سریال RS-232 و RS-485	Baud rate
نرم افزاری کوچک در دستگاه که برای بروز رسانی نرم افزار داخلی دستگاه استفاده می شود	Boot Loader
جبران ساز خطا در دمای خوانده شده از سنسور ترموکوپل ناشی از اتصالات سنسور با ترمینال های ورودی	Cold Junction
cyclic redundancy check ، کد تشخیص خطا	CRC
مداری که سطحی از ولتاژ DC را به سطحی دیگر تبدیل می کند	DC/DC
	Duty Cycle
Electrical Erasable Read Only Memory ، نوعی حافظه قبال خواندن و نوشتن با تعداد محدود	EEPROM
بستری سخت افزاری برای ایجاد شبکه بین دستگاه های مختلف	Ethernet
ولتاژ تحریک ، برای تحریک سنسور ها یی که نیاز به تحریک دارند استفاده می شود	Excitation Voltage
خطا	Fault
Function Block Diagram Editor ، نرم افزار نوشتن برنامه برای دستگاه های PAC شرکت فرارو پایا	FBD Editor
هسته فریت که برای کاهش نویز روی کابل ها و سیم ها استفاده می شود	Ferrite Bead
نام یک خانواده از پروتکل های شبکه کامپیوتری صنعتی می باشد که برای کنترل توزیع شده Real-Time استفاده می شود	Fieldbus
حافظه کم مصرف و غیر فرار	Flash Memory
File Transfer Protocol ، پروتکلی برای انتقال فایل ها در اینترنت	FTP
زبان برنامه نویسی که از بلوک های توابع استفاده می کند و ظاهری گرافیکی دارد	Function Block
Human Machine Interface ، دستگاه ارتباط انسان و ماشین	HMI
عددی که به هر دستگاه داده می شود تا در یک شبکه شناسایی شود	ID
Internet Protocol Address ، آدرس شناسایی دستگاه ها در اینترنت با پروتکل TCP	IP Address
INPUT/OUTPUT ، ورودی و خروجی های یک سیستم	I/O
Kilo Bit Per Second ، واحد ارسال و دریافت داده در ثانیه	Kbps

LabVEIW	Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench ، زبان برنامه نویسی گرافیکی که برای نوشتن برنامه به جای استفاده از خطوط
	متنی از آیکون ها استفاده می کند.
LoadCell	سنسور اندازه گیری وزن
LookOut	سیستم نرم افزاری HMI و Supervisory control and data acquisition (SCADA) برای کاربرد های اتوماسیون ساخت شرکت National Instrument می باشد
MODEBUS RTU	پروتکل ارتباط سریال
MMC	Multi Media Card ، کارت حافظه جانبی که برای افزایش حافظه در دستگاه های مختلف استفاده می شود
NV Ram	Non Volatile Ram ، حافظه غیر فرار
ORP	سنسور اندازه گیری سختی آب
PAC	Programmable Automation Controller ، کنترل کننده های اتوماسیون قابل برنامه ریزی ، واژه بکار برده شده توسط شرکت فرارو پایا برای محصولات خود
PH	سنسور اندازه گیری PH
PLC	programmable logic controller ، کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی
PROFIBUS	Process Field Bus ، استاندارد برای ارتباط field bus در اتوماسیون
PROFIBUS Cable	کابل مخصوص استفاده برای پروتکل ارتباط سریال PROFIBUS
Proportional Valve	شیر تناسبی
PT100	سنسور اندازه گیری دما
PWM	Pulse-Width Modulation ، مدولاسیون پهنای پالس
Reference Voltage	ولتاژ مرجع
Repeater	تکرار کننده
RS-485	استاندارد ارتباط سریال که مشخصات الکتریکی گیرنده و فرستنده را تعریف می کند
RTC	Real Time Clock ، سخت افزاری در دستگاه های مختلف که برای نگه داری ساعت و تاریخ استفاده می شود
RTD	Resistance Temperature Detectors ، مقاومت حساس به دما
Sample Rate	نرخ نمونه گیری
SDRAM	Synchronous dynamic random access memory ، حافظه فرار
SPI	Serial Peripheral Interface ، پروتکل ارتباط سریال
SSR	Solid-State Relay ، رله حالت جامد



سنسور اندازه گیری دما

Thermocouple

سخت افزاری برای جلوگیری از متوقف شدن سیستم که در صورت هنگ کردن سیستم آن را ریست می کند

Watchdog



- راهنمای کاربری PACs7070 نسخه ۱
- سازگار با Firmware نسخه ۲/۴۵

